# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-194512

(43) Date of publication of application: 30.07.1996

(51)Int.CI.

G05B 19/18 B25J 9/22

GO5B 19/19

(21)Application number: 07-007721

721 (71)Applicant : TOKICO LTD

(22)Date of filing:

20.01.1995


(72)Inventor: AKAMI YUSUKE

MATSUOKA YOSHIKO

## (54) ROBOT CONTROLLER

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a robot controller which can indicate the optimum position of a work to an operator with consideration taken into the robot performance. CONSTITUTION: A CPU 11 controls every part of a controller 3 by means of a RAM 13 and based on the control program stored in a ROM 12. An operating range indicating device 17 moves the tip of a coating gun held by the arm tip of a robot 1 along the outer edge of a coating range. Then the CPU 11 automatically correct the teaching data so that a work is kept in the coating range and also the work is set at a position where the highest working efficiency is secured for the robot 1 while considering the ratios set among the angular velocity, the angular acceleration, the maximum angular velocity and the maximum angular acceleration respectively for each axis of the robot 1 when it moves.

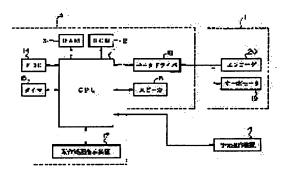

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平8-194512

(43)公開日 平成8年(1996)7月30日


(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号 庁内整理番号	F I	技術表示箇所			
G 0 5 B 19/18	_					
B 2 5 J 9/22	A					
G 0 5 B 19/19	M					
		G 0 5 B	19/ 18 D			
•	· .	審查請求	未請求 請求項の数6 OL (全38頁)			
(21)出願番号	特顧平7-7721	(71) 出願人				
(22)出願日	平成7年(1995) 1月20日		神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目6番3			
		(72)発明者	赤見 裕介 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目6番3 号 トキコ株式会社内			
		(72)発明者	松岡 佳子 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目6番3 号 トキコ株式会社内			
		(74)代理人	弁理士 志賀 正武 (外2名)			
		-				

## (54) 【発明の名称】 ロボットの制御装置

## (57)【要約】

【目的】 ロボットの性能を考慮しながら、オペレータに対してワークの最適な配置位置を指示することができるロボットの制御装置を提供すること。

【構成】 CPU11は、ROM12に記憶された制御プログラムに従って、RAM13を用いて処理を行うことにより、制御装置3の各部を制御する。動作範囲指示装置17は、ロボット1のアームの先端に把持された塗装ガン先端を塗装範囲の外縁に沿って移動させる。CPU11は、ワークが上記塗装範囲の内側にはいるように教示データを自動的に修正する。また、CPU11は、ロボット1の各回転軸の移動時の角速度、角加速度と最大角速度、最大角加速度との比を考慮しながら、ロボット1が最も効率よく作業できる位置にワークがくるように教示データを修正する。

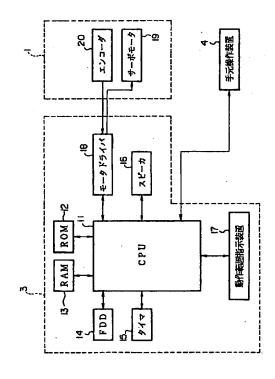

40

【請求項1】 複数の回転軸によって動かされるアーム の先端に設けられた作業具を用いて所定の作業を行うロ ボットを制御するロボットの制御装置において、

前記複数の回転軸のそれぞれを、前記ロボットの機械的 構造によって決定される最大回転範囲に渡って回転させ ることにより、前記作業具の最大到達領域を求める演算 手段と、

前記演算手段からの出力により前記最大到達領域の輪郭 に沿って前記ロボットを作動させる作動範囲を報知する 報知手段とを具備することを特徴とするロボットの制御 装置。

【請求項2】 請求項1記載のロボットの制御装置において、

前記最大到達領域を記憶する記憶手段と、

前記作業具が所定の移動方向へ所定の移動距離だけ移動 するように前記ロボットに移動指令を与える指令手段 と、

前記移動指令の実行による前記作業具の移動前に、前記 作業具の移動先となる予定位置が前記最大到達領域内に あるか否かを判断する判断手段と、

前記予定位置が前記最大到達領域の外にある場合、前記作業具の現在位置を前記移動方向とは異なる所定の方向へ前記移動距離とは異なる所定の距離だけ移動させてから、前記移動方向を変更させる移動方向変更手段とを具備することを特徴とするロボットの制御装置。

【請求項3】 ロボットのアームの先端に設けられた作業具を軌道データに従って移動させることで、所定の作業を行うロボットを制御するロボットの制御装置において、

前記軌道データのうち前記ロボットの座標系における各軸方向の最大値および最小値を示す点を求め、該軌道データを、これらの点を通り各軸に平行な直線で囲まれた形状を表す変換データに変換するデータ変換手段と、

前記変換データの各辺に対して、前記作業具の最大到達 領域からはみ出している部分の長さの該辺の全長に対す る割合である動作領域比率を求める演算手段と、

前記変換データの各辺のうち、対応する前記動作領域比率が最も大きい辺である動作領域比率最大辺を選択する 選択手段と、

前記動作領域比率最大辺が一つの場合には、該動作領域 比率最大辺が対向する辺に向かう方向へ前記変換データ を平行移動させ、前記動作領域比率最大辺が前記変換デ ータの対向する辺である場合には、前記変換データの中 心点を中心として前記変換データを回転させる修正手段 と

前記変換データが前記最大到達領域内に完全に収まるまで、前記演算手段には前記変換データの各辺に対して前記動作領域比率を求めさせ、前記選択手段には動作領域 比率最大辺を求めさせ、前記修正手段には前記動作領域 比率最大辺の個数に従って前記変換データを平行移動または回転させる制御手段とを具備することを特徴とする ロボットの制御装置。

【請求項4】 ロボットアームの先端に設けられた作業 具を、前記作業具を移動させることができる領域である 最大到達領域内において移動させ、所定の作業を行うロ ボットを制御するロボットの制御装置において、

前記最大到達領域内に前記作業具の作業の対象となるワークを所定の半径の円弧上を移動させながら供給するターンテーブルと、

作業時における前記ワークに対する前記作業具の軌道を 示す軌道データについて、前記軌道データのうち前記ロ ボットの座標系における各軸方向の最大値および最小値 を示す点を求め、該軌道データを、これらの点を通り各 軸に平行な直線で囲まれた形状を表す変換データに変換 するデータ変換手段と、

前記変換データの各辺に対して、前記最大到達領域から はみ出している部分の長さの該辺の全長に対する割合で ある動作領域比率を求める演算手段と、

前記変換データの各辺のうち、対応する前記動作領域比率が最も大きい辺である動作領域比率最大辺を選択する 選択手段と、

前記変換データの全ての辺の前記動作領域比率が等しい場合には、前記変換データを前記円弧の中心点を中心として移動させ、前記動作領域比率最大辺が前記変換データの隣合う二つの辺である場合には、前記変換データを前記円弧の中心点を中心として前記2つの動作領域比率最大辺が作る頂点が該頂点の対頂点へ向かう方向へ所定の角度だけ移動させる修正手段と、

前記変換データが前記最大到達領域内に完全に収まるまで、前記演算手段には前記変換データの各辺に対して前記動作領域比率を求めさせ、前記選択手段には動作領域比率最大辺を求めさせ、前記修正手段には前記動作領域比率最大辺の個数に従って前記変換データを移動または回転させる制御手段とを具備することを特徴とするロボットの制御装置。

【請求項5】 複数の回転軸で連結されたロボットアームの先端に設けられた作業具を移動させ、所定の作業を行うロボットを制御するロボットの制御装置において、

前記作業具の移動時において、前記複数の回転軸のそれ ぞれに対して角速度を求める角速度算出手段と、

前記複数の回転軸の前記角速度を該回転軸の最大角速度 で割った値である角速度比を、前記複数の回転軸のそれ ぞれについて求める角速度比算出手段と、

前記複数の回転軸のそれぞれの前記角速度比のうち、最大の角速度比を選択し、該最大の角速度比を角速度能力 値とする角速度能力値選択手段と、

前記作業具の最大到達領域内の各座標点に対して、前記 角速度能力値が所定の値以上であるか否かを判断する角 速度能力値判断手段と、

2

前記所定の値以上の前記角速度能力値を示す座標点によって構成される領域である角速度能力領域を表示する角 速度能力領域表示手段と、

前記角速度能力領域の内部と外部との境界線に沿って前 記作業具を移動させる角速度境界移動手段とを具備する ことを特徴とするロボットの制御装置。

【請求項6】 複数の回転軸で連結されたロボットアームの先端に設けられた作業具を移動させ、所定の作業を行うロボットを制御するロボットの制御装置において、前記作業具の移動時において、前記複数の回転軸のそれぞれに対して角加速度を求める角加速度算出手段と、

前記複数の回転軸の前記角加速度を該回転軸の最大角加 速度で割った値である角加速度比を、前記複数の回転軸 のそれぞれについて求める角加速度比算出手段と、

前記複数の回転軸のそれぞれの前記角加速度比のうち、 最大の角加速度比を選択し、該最大の角加速度比を角加 速度能力値とする角加速度能力値選択手段と、

前記作業具の最大到達領域内の各座標点に対して、前記 角加速度能力値が所定の値以上であるか否かを判断する 角加速度能力値判断手段と、

前記所定の値以上の前記角加速度能力値を示す座標点に よって構成される領域である角加速度能力領域を表示す る角加速度能力領域表示手段と、

前記角加速度能力領域の内部と外部との境界線に沿って 前記作業具を移動させる角加速度境界移動手段とを具備 することを特徴とするロボットの制御装置。

### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明はティーチングプレイバック (教示再生方式)型のロボットの教示・制御に用いられるロボットの制御装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】以下、塗装用ロボットシステムを例に取ってティーチングプレイバック型のロボットについて説明を行う。ティーチングプレイバック型のロボットは、オペレータによって教示された塗装の手順や動作のタイミング等からなる教示データを再生する事で目的とする動作を行う。教示は、オンライン教示装置を用いて実際にロボットを動作させながら教示を行うオンライン教示と、ロボットを動作させることなく、専用のディスプレ 40 イと入力装置とからなるオフライン教示装置を用いて教示を行うオフライン教示とに大別できる。

【0003】図50は従来のロボットの制御装置を用いた塗装用ロボットシステムの構成例を示す斜視図である。ロボット1は、アーム1a,1bと4つの回転軸1c1~1c4を有す4自由度のスカラ型のロボット(平行リンク機構および手首を持つ)であり、固定ベース1dを介して、天井または壁に取り付けられている。また、ロボット1は、手首の先端に把持された塗装ガン2をその動作範囲内(以下、塗装ガン2が移動することの50

できる動作範囲を塗装範囲と称する) の任意の位置に移動させ、水平面に向かって塗装を行う。

【0004】制御装置103は、CPU(中央処理装置)、ROM(リードオンリメモリ)、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フロッピディスクドライブ(以下、FDDと称する)等からなり、ケーブル103aによってロボット1と電気的に接続されている。制御装置103は、ロボット1に内蔵されたエンコーダが検出した各回転軸1c1~1c4の角度から塗装ガン2先端の位置およびロボット1の姿勢を求め、教示によって与えられた座標位置を塗装ガン2先端が通過するように、ロボット1の動作を制御する。また、制御装置103は、手元操作装置4と組み合わせてオンライン教示装置としても使用される。

【0005】手元操作装置4は、入力用キーと非常停止ボタンと出力用液晶表示装置等を有する入出力装置である。オペレータは、手元操作装置4を操作して、ロボット1に対する動作の指示、教示データの再生、各アーム1a,1bの長さやアーム1bの先端から塗装ガン2先端までの距離等のロボット1固有のデータ管理等を行うことができる。オフライン教示装置104は、CPU,ROM,RAMの他にディスプレイ,キーボード,FDD等を有し、ロボット1や制御装置103との間にケーブル等の信号伝送手段を持たないコンピュータシステムである。オフライン教示装置104は、上記ROMにロボット教示用の専用ソフトウェアを有し、これによってオペレータは、実際にロボット1を動かすことなく、動作の教示やシミュレーションを行うことが可能である。

【0006】制御装置103および手元操作装置4を用いたオンライン教示は、以下に述べる①~④の手順で行われる。

①:オペレータは、塗装作業の対象物(以下、ワークと称する)を塗装範囲内に設置する。また、ワークを配置する手段としてワーク供給装置やコンベアライン等が使用される場合もあり、この場合、上記ワーク供給装置やコンベアラインを設置後、これらの装置によって配置されるワークが塗装範囲内に正しく収まるようにロボットを設置する必要がある。

②: オペレータは、PTP (Point To Point) またはCP (Continuous Pass) 等の方法で、塗装ガン2先端が移動する軌道 (以下、塗装軌道と称する) やロボット1の姿勢を教示する。

③:オペレータは、塗装ガン2の移動速度、塗料を吐出する位置、塗装色の切り替え、塗装の霧化のパターン、空吹きによるクリーニング等の教示条件を設定する。

④:オペレータは、上記ワーク供給装置が出力するワーク設置完了信号、あるいはコンベアラインが出力する追従信号に対してロボット1が行うロボット1の動作を教示する。

【0007】オフライン教示は、上記オンライン教示と

同様の教示手順を、実際にロボット1を動作させることなく、オフライン教示装置104を用いて行う教示方法である。作成された教示データは、オフライン教示装置104内蔵のFDDでフロッピディスクに保存され、制御装置103内蔵のFDDで制御装置103へ読み込むれる。オフライン教示の場合、オペレータは、実際にロボット1を動作させることなく教示が可能であるので、教示作業のためにロボット1や工場のライン等の逸装作業を停止させることなく教示を行うことができる。また、オフライン教示では、オペレータは、教示データを基にロボット1の動作のシミュレーションを行うことにより、教示時に塗装品質の予測、確認が可能である。

【0008】オンライン教示またはオフライン教示によって教示データが作成されると、オペレータは、制御装置103の動作モードを再生モードにセットし、教示データを再生させ、ロボット1に実際に盗装作業を行わせてみる。このとき、オペレータは、盗装軌道、ワークに対する盗料の付着量や盗りむら等の盗装品質などを確認し、盗装軌道や盗装品質に問題がなければ、教示作業を終了する。しかし、1度目の教示で、オペレータが意図した通りの盗装軌道や盗装品質等に問題がある場合には、オペレータは、ロボット1の動作終了後、制御装置103の動作モードを再び教示モードにセットし、教示点の教示および盗装条件の設定をやり直す。

【0009】特に、オフライン教示の場合、オフライン教示装置104の画面上におけるチェックであり、3次元の動作を厳密に確認することができない。そのため、オペレータは、その教示データを用いてロボットに再生動作を行わせながら、現物合わせで少しづつ修正を繰り返し、各ロボットシステムに適切な教示データを生成する。あるロボットシステムに対して教示された教示データを、別のロボットシステムに転送し利用する場合し同様の作業が必要となる。このように通常は「教示→登装軌道および塗装品質を確認するために再生→教示データを修正するために再教示」といった手順を何度か繰り返さなければ、満足のいく塗装品質が得られない場合が多い。

【0010】また、教示データの再生によって得られる 塗装軌道が塗装範囲を越える場合には、その越える量が 僅かな場合であっても、制御装置103は教示データを 再生不能と判断し、即座にロボット1の動作を停止す る。その後、オペレータは、塗装軌道が塗装範囲内には いるように、リモート操作で教示データの修正を行う。 さらに、ロボット1の動作速度が不十分なために塗装軌 道が大幅に崩れた場合、制御装置103はロボット1の 動作を停止する。また、目標または指令する速度に対し て、実際の動作速度が遅い場合、制御装置103は、そ のままロボット1を動作させるか、あるいは、ロボット 1の性能に合わせて速度を変更する。

#### [0011]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従 来のロボットの制御装置を用いて教示を行うときには、 以下に述べるような欠点があった。

①上記のワーク供給装置を用いず、人手でワークを配置する場合、オペレータは、ロボットの動作の基準となる原点からワークまでの距離を実測したり、目測で大体の見当をつけながら、塗装範囲内にきちんと収まるようにワークを設置しなくてはならなかった。そのため、塗装範囲が狭い場合やワークが大きい場合には、ワークが塗装範囲内に完全に収まっていなかったり、オーバースプレー時の塗装軌道が塗装範囲からはみ出してしまうことが頻繁に起こり、その度にワークの設置および教示作業をやり直していたので、教示作業に多大な時間と高い教示技術を要していた。

【0012】②リモート教示において、オペレータが実際にロボットを操作しながら教示データの修正を行う場合、教示および再生の繰り返しが多くなると、オペレータは動作中のロボットの近くで長時間の教示作業を行うことになる。そのため、オペレータは、気のゆるみや疲労等から操作ミスを起こしやすくなり、教示データの誤消去や操作ミス等を引き起こす恐れがあった。

③教示時に指定した速度に対して、ロボットが実際に出せる動作速度、つまり該ロボットの性能が低い場合、そのままロボットを動作させると、教示データに対して塗装軌道の精度が低下し、そのため塗装品質が著しく低下した。また、再生時にロボットの性能に合わせて動作速度を自動的に変更すると、塗装面上での塗料の分量が変化し、塗りむらが生じるという欠点があった。

【0013】④教示および再生の繰り返し回数が多くなると、再生時の塗装試験に使用される塗料やサンプルワークの量も多くなり、塗装試験の費用が大きくなるという欠点があった。

この発明は、このような背景の下になされたもので、ロボットの性能を考慮しながら、オペレータに対してワークの最適な配置位置を指示することができるロボットの制御装置を提供することを目的とする。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 複数の回転軸によって動かされるアームの先端に設けられた作業具を用いて所定の作業を行うロボットを制御するロボットの制御装置において、前記複数の回転軸のそれぞれを、前記ロボットの機械的構造によって決定される最大回転範囲に渡って回転させることにより、前記作業具の最大到達領域を求める演算手段と、前記演算手段からの出力により前記最大到達領域の輪郭に沿って前記ロボットを作動させる作動範囲を報知する報知手段とを具備することを特徴としている。

【0015】請求項2記載の発明は、請求項1記載のロボットの制御装置において、前記最大到達領域を記憶す

3

る記憶手段と、前記作業具が所定の移動方向へ所定の移動距離だけ移動するように前記ロボットに移動指令を与える指令手段と、前記移動指令の実行による前記作業具の移動前に、前記作業具の移動先となる予定位置が前記最大到達領域内にあるか否かを判断する判断手段と、前記予定位置が前記最大到違領域の外にある場合、前記作業具の現在位置を前記移動方向とは異なる所定の方向へ前記移動距離とは異なる所定の距離だけ移動させてから、前記移動方向を変更させる移動方向変更手段とを具備することを特徴としている。

【0016】請求項3記載の発明は、ロボットのアーム の先端に設けられた作業具を軌道データに従って移動さ せることで、所定の作業を行うロボットを制御するロボ ットの制御装置において、前記軌道データのうち前記ロ ボットの座標系における各軸方向の最大値および最小値 を示す点を求め、該軌道データを、これらの点を通り各 軸に平行な直線で囲まれた形状を表す変換データに変換 するデータ変換手段と、前記変換データの各辺に対し て、前記作業具の最大到達領域からはみ出している部分 の長さの該辺の全長に対する割合である動作領域比率を 求める演算手段と、前記変換データの各辺のうち、対応 する前記動作領域比率が最も大きい辺である動作領域比 率最大辺を選択する選択手段と、前記動作領域比率最大 辺が一つの場合には、該動作領域比率最大辺が対向する 辺に向かう方向へ前記変換データを平行移動させ、前記 動作領域比率最大辺が前記変換データの対向する辺であ る場合には、前記変換データの中心点を中心として前記 変換データを回転させる修正手段と、前記変換データが 前記最大到達領域内に完全に収まるまで、前記演算手段 には前記変換データの各辺に対して前記動作領域比率を 求めさせ、前記選択手段には動作領域比率最大辺を求め させ、前記修正手段には前記動作領域比率最大辺の個数 に従って前記変換データを平行移動または回転させる制 御手段とを具備することを特徴としている。

【0017】請求項4記載の発明は、ロボットアームの 先端に設けられた作業具を、前記作業具を移動させるこ とができる領域である最大到達領域内において移動さ せ、所定の作業を行うロボットを制御するロボットの制 御装置において、前記最大到遠領域内に前記作業具の作 業の対象となるワークを所定の半径の円弧上を移動させ ながら供給するターンテーブルと、作業時における前記 ワークに対する前記作業具の軌道を示す軌道データにつ いて、前記軌道データのうち前記ロボットの座標系にお ける各軸方向の最大値および最小値を示す点を求め、該 軌道データを、これらの点を通り各軸に平行な直線で囲 まれた形状を表す変換データに変換するデータ変換手段 と、前記変換データの各辺に対して、前記最大到達領域 からはみ出している部分の長さの該辺の全長に対する割 合である動作領域比率を求める演算手段と、前記変換デ ータの各辺のうち、対応する前記動作領域比率が最も大 きい辺である動作領域比率最大辺を選択する選択手段と、前記変換データの全ての辺の前記動作領域比率が等しい場合には、前記変換データを前記円弧の中心点を中心として移動させ、前記動作領域比率最大辺が前記変換データを前記円弧の中心点を中心として前記2つの動作領域比率最大辺が作る頂点が該頂点の対頂点へ向かう方向へ所定の角度だけ移動させる修正手段と、前記変換データが前記最大到達領域内に完全に収まるまで、前記演算手段には前記変換データの各辺に対して前記動作領域比率を求めさせ、前記選択手段には動作領域比率最大辺の個数に従って前記変換データを移動または回転させる制御手段とを具備することを特徴としている。

【0018】請求項5記載の発明は、複数の回転軸で連 結されたロボットアームの先端に設けられた作業具を移 動させ、所定の作業を行うロボットを制御するロボット の制御装置において、前記作業具の移動時において、前 記複数の回転軸のそれぞれに対して角速度を求める角速 度算出手段と、前記複数の回転軸の前記角速度を該回転 軸の最大角速度で割った値である角速度比を、前記複数 の回転軸のそれぞれについて求める角速度比算出手段 と、前記複数の回転軸のそれぞれの前記角速度比のう ち、最大の角速度比を選択し、該最大の角速度比を角速 度能力値とする角速度能力値選択手段と、前記作業具の 最大到達領域内の各座標点に対して、前記角速度能力値 が所定の値以上であるか否かを判断する角速度能力値判 断手段と、前記所定の値以上の前記角速度能力値を示す 座標点によって構成される領域である角速度能力領域を 表示する角速度能力領域表示手段と、前記角速度能力領 域の内部と外部との境界線に沿って前記作業具を移動さ せる角速度境界移動手段とを具備することを特徴として いる。

【0019】請求項6記載の発明は、複数の回転軸で連 結されたロボットアームの先端に設けられた作業具を移 動させ、所定の作業を行うロボットを制御するロボット の制御装置において、前配作業具の移動時において、前 記複数の回転軸のそれぞれに対して角加速度を求める角 加速度算出手段と、前記複数の回転軸の前記角加速度を 該回転軸の最大角加速度で割った値である角加速度比 を、前記複数の回転軸のそれぞれについて求める角加速 度比算出手段と、前記複数の回転軸のそれぞれの前記角 加速度比のうち、最大の角加速度比を選択し、該最大の 角加速度比を角加速度能力値とする角加速度能力値選択 手段と、 前記作業具の最大到達領域内の各座標点に対 して、前記角加速度能力値が所定の値以上であるか否か を判断する角加速度能力値判断手段と、前記所定の値以 上の前記角加速度能力値を示す座標点によって構成され る領域である角加速度能力領域を表示する角加速度能力 領域表示手段と、前配角加速度能力領域の内部と外部と

の境界線に沿って前記作業具を移動させる角加速度境界 移動手段とを具備することを特徴としている。

#### [0020]

【作用】請求項1記載の発明によれば、演算手段は複数の回転軸のそれぞれを、ロボットの機械的構造によって決定される最大回転範囲に渡って回転させることにより、作業具の最大到達領域を求め、報知手段は演算手段からの出力により最大到達領域の輪郭に沿ってロボットを作動させる作動範囲を報知する。

【0021】請求項2記載の発明によれば、指令手段は作業具が所定の移動方向へ所定の移動距離だけ移動するようにロボットに移動指令を与える。判断手段は移動指令の実行による作業具の移動前に、作業具の移動先となる予定位置が最大到達領域内にあるか否かを判断する。移動方向変更手段は予定位置が最大到達領域の外にある場合、作業具の現在位置を移動方向とは異なる所定の方向へ移動距離とは異なる所定の距離だけ移動させてから、移動方向を変更させる。

【0022】請求項3記載の発明によれば、選択手段は変換データの各辺のうち、対応する動作領域比率が最も大きい辺である動作領域比率最大辺を選択する。修正手段は、動作領域比率最大辺が一つの場合には、該動作領域比率最大辺が対辺へ向かう方向へ変換データを平行移動させ、動作領域比率最大辺が変換データの対向する辺である場合には、変換データの中心点を中心として回転させる。制御手段は、変換データが最大到達領域内に完全に収まるまで、演算手段には変換データの各辺に対して動作領域比率を求めさせ、選択手段には動作領域比率最大辺を求めさせ、修正手段には動作領域比率最大辺の個数に従って変換データを平行移動または回転させる。

【0023】請求項4記載の発明によれば、選択手段は、変換データの各辺のうち、対応する動作領域比率が最も大きい辺である動作領域比率最大辺を選択する。修正手段は変換データの全ての辺の動作領域比率が等しい場合には、変換データを円弧の中心点を中心として移動させ、動作領域比率最大辺が変換データの隣合う二つの辺である場合には、変換データを円弧の中心点を中心として2つの動作領域比率最大辺が作る頂点が該頂点の対頂点へ向かう方向へ所定の角度だけ移動させる。制御手段は、変換データが最大到達領域内に完全に収まるまで、演算手段には変換データの各辺に対して動作領域比率を求めさせ、選択手段には動作領域比率最大辺の個数に従って変換データを平行移動または回転させる。

【0024】請求項5記載の発明によれば、角速度算出 手段は複数の回転軸のそれぞれに対して角速度を求め、 角速度比算出手段は複数の回転軸の角速度を該回転軸の 最大角速度で割った値である角速度比を、複数の回転軸 のそれぞれについて求める。角速度能力値選択手段は、 複数の回転軸のそれぞれの角速度比のうち、最大の角速 度比を選択し、該最大の角速度比を角速度能力値とする。角速度能力値判断手段は、最大到達領域内の各座標点に対して、角速度能力値が所定の値以上であるか否かを判断する。

10

【0025】 請求項6記載の発明によれば、角加速度算出手段は複数の回転軸のそれぞれに対して角加速度を求め、角加速度比算出手段は複数の回転軸の角加速度を該回転軸の最大角加速度で割った値である角加速度比を、複数の回転軸のそれぞれについて求める。角加速度能力値選択手段は、複数の回転軸のそれぞれの角加速度比のうち、最大の角加速度比を選択し、該最大の角加速度比を角加速度能力値とする。角加速度能力値判断手段は、最大到達領域内の各座標点に対して、角加速度能力値が所定の値以上であるか否かを判断する。

#### [0026]

【実施例】以下、図面を参照して、この発明の実施例について説明する。尚、以下の説明において (d/dx) はx について1回微分することを、 $(d/dx)^2$  はx について2回微分することを示す。例えば、(d/dx) y はy=f(x) をx について1回微分し、 $(d/dx)^2$  y はy=f(x) をx について2回微分することを示す。

【0027】図1はこの発明の一実施例によるロボット の制御装置の構成および他の要素との関わりを示すブロ ック図である。CPU(中央処理装置)11は、ROM (リードオンリメモリ) 12に記憶された制御プログラ ムに従って、RAM (ランダムアクセスメモリ) 13を 用いて処理を行うことにより、制御装置3の各部を制御 する。また、CPU11は、タイマ15から所定のサン プリング間隔ごとに入力されるパルス信号を基準とし て、ROM12からロボット1を制御するための制御プ ログラムを、RAM13から教示点や塗装条件を読み出 し、塗装ガン2先端の移動量および移動速度を計算す る。CPU11は、FDD14を用いてRAM13に記 憶されている内容をフロッピディスクに保存することが できる。塗装ガン2先端の軌道が大幅にずれたり、ロボ ット1に異常が発生した場合には、CPU11はスピー カ16から警告音を鳴らす。これによって、オペレータ は危険と異常を知ることができる。

【0028】動作範囲指示装置17は、塗装ガン2先端を塗装範囲の外縁に沿って移動させる動作範囲指示処理(図6~図9参照)を行う。また、動作範囲指示装置17は、手元操作装置4からの入力を常に監視しており、オペレータが非常停止キーを押すと、動作範囲指示装置17は上記動作範囲指示処理を中止し、直ちにロボット1を停止させる。

【0029】ロボット1の各回転軸1c1~1c4にはサーボモータ19およびエンコーダ20が内蔵されている。CPU11が計算した塗装ガン2の移動量および移動速度は、モータドライバ18で角速度および回転角度に変換され、サーボモータ19~送られる。サーボモータ19~送られる。サーボモータ

タ19は、図示しない減速機を介して、各回転軸1c1~1c4を上記角速度で上記回転角度だけ回転させ、アーム1aおよび1bを駆動する。エンコーダ20は、上記減速器の減速比が比較的大きい場合であっても、各回転軸1c1~1c4に内蔵されたサーボモータ19の回転角度と角速度の検出できる。CPU11は、エンコーダ20が検出した角速度および回転角度をモータドライバ18を介して取り込み、アーム1a, 1bの姿勢や、塗装ガン2先端の座標を計算する。

【0030】図2は制御装置3を用いた塗装用ロボット 10システムの構成例を示す斜視図である。この図において、図49の各部に対応する部分には同一の符号を付け、その説明を省略する。この図に示す塗装用ロボットシステムにおいては、制御装置103に代えて制御装置3が新たに設けられている。また、本発明はオンライン教示に使用される制御装置であるので、対応する構成品を持たないオフライン教示装置104(図49参照)の図示は省略する。

【0031】次に、図3を用いて本実施例で使用されるロボット1のロボットベース座標系と数学モデルについ 20 て説明する。ロボットベース座標形は、図3に示す点 o

【0032】アーム1 a の他端に設けられた回転軸 1 c 3 は  $\theta$  3 方向に回転し、アーム 1 b を左右に動かす。アーム 1 b がアーム 1 a と一直線になったときの回転軸 1 b の角度を  $\theta$  3 = 0°とする。アーム 1 b の先端に設けられた回転軸 1 c 4 は  $\theta$  4 方向に回転し、塗装ガン 2 先端の向きを変化させる。塗装ガン 2 先端が鉛直方向に下を向いたときの回転軸 1 c 4 の角度を  $\theta$  4 = 0°する。【0033】また、各回転軸 4 間の距離を図 3 に示す r 1、 r 2、 r 3、 r 4、 r 5、 r 6 のように定義すると、塗装ガン 2 の先端の座標(x、 y、 z)および回転角度  $\alpha$  は、

のように表される。

【0034】上記の式 (1)  $\sim$  (4) より、各回転軸 1 c 1  $\sim$  1 c 4  $\sigma$  角度 ( $\theta$  1,  $\theta$  2,  $\theta$  3,  $\theta$  4) と塗装ガン 2  $\sigma$  先端の座標 (x, y, z) および回転角度  $\alpha$  とは 1 対 1 に対応し合っていることが分かる。このように上記の式 (1)  $\sim$  (4) を用いて、各回転軸 1 c 1  $\sim$  1 c 4  $\sigma$  角度 ( $\theta$  1,  $\theta$  2,  $\theta$  3,  $\theta$  4) から塗装ガン 2  $\sigma$  先端の

【数1】

【0035】このような構成において、まず初めに、制 御装置3が塗装ガン2先端を塗装範囲の外縁に沿って移 動させ、図4に示すように、床面にその塗装軌道を描か せる方法について述べる。尚、本実施例による塗装用ロ ボットシステムの制御系は、図5に示すような比例制御 系であるとする。この図において、 $\theta$  iref は目標値、uικ はモータドライバ18への速度指令値、 θ ι f は位置フ ィードバック値、kip は比例ゲイン、Gi (V) はサー ボモータ19およびロボット1の伝達関数である。ここ で、各パラメータは、最初の添字iがi=1のときは回 転軸1 c 1 について、 i = 2 のときは回転軸1 c 2 につ いて、i=3のときは回転軸1c3について、i=4の ときは回転軸1 c 4 についての値を表している。

【0036】以下の説明において、回転軸1ci(i=  $1\sim4$ ) の最大角度  $\theta$  imaxおよび最小角度  $\theta$  iminとは、 ロボットの仕様によって決定される各回転軸1 c 1~1 c 4の回転範囲を示す値である。図4において、点A は、回転軸1c1の角度を0°に、回転軸1c2の角度 を最大角度 θ 2max = 120° に、回転軸 1 c 3 の角度を 0°に、回転軸1c4の角度を0°にした時の塗装ガン 2 先端の位置である。軌道①は、塗装ガン 2 先端が点A にあるときに、回転軸1 c 1, 1 c 3 および1 c 4 の角 度は変えずに、回転軸1 c 2の角度を最大角度 θ 2max = 120° から最小角度θ 2min = -90° まで変化させ、 塗装ガン2先端を点Aから点Bまで移動させた場合に、 塗装ガン2先端によって描かれる軌道である。軌道② は、塗装ガン2先端が点Bにあるときに、回転軸1 c 3

の角度を0°から-150°まで変化させ、途装ガン2 先端を点Bから点Cまで移動させた場合に、塗装ガン2 先端によって描かれる軌道である。

(16)

【0037】軌道③は、塗装ガン2先端が点Cにあると きに、回転軸1 c 2の角度を最小角度 θ 2min = -9 0° から最大角度 θ 2max = 1 2 0° まで変化させ、塗装ガン 2先端を点Cから点Dまで移動させた場合に、塗装ガン 2 先端によって描かれる軌道である。軌道④は、塗装ガ ン2先端が点Dにあるときに、回転軸1 c 3の角度を一 150°から0°まで変化させ、塗装ガン2先端を点D から点Aまで移動させた場合に、塗装ガン2先端によっ て描かれる軌道である。制御装置3は、これらの軌道を **塗装ガン2先端の座標から直接求める必要はなく、上述** した運動学変換式(1)~(4)を用いることによって 各回転軸1c1~1c4の角度から求めることができ

【0038】次に、動作範囲指示装置17が、途装ガン 2 先端を図 4 に示す軌道を描くように移動させる処理に ついて、図6~図10に示すPAD図を参照して説明す る。オペレータが、上記処理の開始を指示すると、動作 範囲指示装置17は図4に示すA点まで塗装ガン2の先 端を移動させた後、図6のステップSA1へ進む。ステ ップSA1では、タイマ15が10msecのサンプリ ング間隔で出力するパルス信号を受信する度に、モータ ドライバ18の状態、および、位置フィードバック値 (図5の $\theta$ if, 但し $i=1\sim4$ ) をRAM13へ読み込 50 み、ステップSA2へ進む。ステップSA2では、後述

 $\phi = (-\pi/2) - (\theta_2 + \theta_3)$ 

また、以下に示す $\Delta \theta_i$ (但し $i=1\sim3$ )の値は $5^\circ$ であるとする。

【0040】動作範囲指示装置17の処理が、図6に示すステップSA2へ進むと、該処理は更に図7のステップSB1へ進む。ステップSB1では、回転軸1c1の目標値 $\theta$  lref に、その最大角度 $\theta$  lmax を代入し、ステップSB2へ進む。ステップSB2では、該目標値 $\theta$  lref が、その最小角度 $\theta$  lmin より小さい間、ステップSB3からステップSB14の処理を繰り返す。ステップSB33およびSB4では、回転軸1c30目標値 $\theta$ 3ref および回転軸1c20目標値 $\theta$ 2ref に、それぞれの最大角度 $\theta$ 3max および最大角度 $\theta$ 2max を代入し、ステップSB5へ進む。

【0041】ステップSB5では、回転軸1c2の目標 値θ2ref が、その最小角度θ2min より大きい間、ステッ プSB6の処理を繰り返す。ステップSB6では、回転 軸1 c 2の目標値θ2ref からΔθ2を引く。ステップS B 5 において、回転軸 1 c 2 の目標値 θ 2ref が、その最 小角度 θ 2min 以下になるとステップSB7へ進む。ステ ップSB7では、回転軸1 c 2の目標値θ 2ref に、その 最小角度θ2min を代入し、ステップSB8へ進む。ステ ップSB8では、回転軸1 c 3の目標値 $\theta$ 3ref が、その 最小角度θsmin より大きく、かつ、回転軸1c2と回転 軸1c3との相対角度φが、その最小角度φmin より大 きい間、ステップSB9の処理を繰り返す。ステップS B9では、回転軸1c3の目標値θ3ref からΔθ3を引 く。ステップSB8において、回転軸1c3の目標値 $\theta$ 3ref が、その最小角度  $\theta$  3min 以下となるか、あるいは、 回転軸1 c 2 と回転軸1 c 3 との相対角度 φ が、その最 小角度 φ min 以下になると、図8に示すステップSB1 0へ進む。

【0042】ステップSB10では、回転軸1c20目標値 $\theta$ 2ref が、その最大角度 $\theta$ 2mx より小さい間、ステップSB110の処理を繰り返す。ステップSB11では、回転軸1c200目標値 $\theta$ 2ref に $\Delta$  $\theta$ 2を加える。ステップSB101において、回転軸1c200目標値 $\theta$ 2ref が、その最大角度 $\theta$ 2mx 以上になると、ステップSB120、ステップSB120では、回転軸1c300目標値 $\theta$ 3ref が、その最大角度 $\theta$ 3mx より小さい間、ステップSB130の処理を繰り返す。ステップSB130では、

【0044】図6~図8に従って処理を行う場合、動作範囲指示装置17が回転軸1c1を $\theta$ lain ~ $\theta$ laax に渡って5° ずづ回転させるのに従って、塗装ガン2先端は z 軸方向に移動するので、複数の高さのx y 平面において塗装範囲の外縁を示すことになる。しかし、実際の教示では、塗装の対象となるワークの高さに合わせて、特定の高さのx y 平面上の塗装範囲のみが必要となる場合が多い。この場合、オペレータが、手元操作装置4を用いて、塗装範囲を求めたいx y 平面の高さを指定した後、動作範囲指示装置17に上記処理の開始を指示すると、動作範囲指示装置17は、図7に示すステップSB1およびSB2の処理を行わず、任意の $\theta$ 1に対してステップSB3~SB14を1度だけ実行する。

【0045】次に、動作範囲指示装置17が、塗装ガン2先端を塗装範囲の外縁に沿って移動させながら塗料を吐出させ、塗装範囲の外縁を床面に描かせる処理について図6および図9に示すPAD図を参照しながら説明する。尚、塗装ガン2先端と床面との距離が大きすぎる場合には、オペレータは塗装ガン2先端延長用の治具等を用いて塗装ガン2先端を床面に近づける。尚、図6に示すPAD図の各ステップで行われる処理の説明は、既に述べてあるので省略する。オペレータが上記処理の開始を指示すると、動作範囲指示装置17は、図6に示すステップSA1を経てステップSA2へ進み、更にステップSA2で図9に示す処理へ進む。

【0046】図9に示す処理は、ステップSC1および SC13で塗装ガン2から塗料の吐出を開始および停止 することを除くと、図7および図8のステップSB3~ SB13に示した処理と同じものであるので、その説明を省略する。尚、アーム1bの先端に塗装ガン2の代わりに軌道描画用のペンを取り付け、上記ペンが図9に示すステップSC1で床面に下ろされ、SC13で床面から上げられることによって、塗装ガン2先端の軌道を床面に描くことも考えられる。

【0047】次に、CPU11が、塗装範囲の内側において、塗装ガン2先端を図10に示すような軌道で移動させるために、塗装ガン先端位置X $\{0\}$ ~X $\{27\}$ を求める処理について図11および図12に示すPAD図を参照して説明する。尚、塗装ガン先端位置X $\{t\}$ 1 は、塗装ガン2の座標値 $\{x,y,z\}$ 2 および塗装ガン2の向き $\alpha$ からなる数値の組 $\{x,y,z\}$ 4 であり、 $\{x,y,z\}$ 6 であり、 $\{x,y\}$ 7 であり、 $\{x,y\}$ 8 であり、 $\{x,y\}$ 8 であり、 $\{x,y\}$ 8 であり、 $\{x,y\}$ 9 であり、 $\{x,y\}$ 9 であり、 $\{x,y\}$ 1 が与えられると、制御装置3は、塗装ガン2先端を、塗装ガン先端位置X $\{x,y\}$ 1 がら、X $\{x,y\}$ 2 で、 $\{x,y\}$ 3 に、 $\{x,y\}$ 4 において塗装ガン先端位置X $\{x,y\}$ 6 で  $\{x,y\}$ 7 が  $\{x,y\}$ 8 で  $\{x,y\}$ 8 で  $\{x,y\}$ 9 が  $\{x,y\}$ 9

【0048】オペレータが上記処理の開始を指示すると、CPU11は図11のステップSD1へ進む。ステップSD1では、塗装ガン先端位置X〔tp〕を初期化し、さらにオペレータが手元操作装置4から入力した変数2をRAM13に読み込み、ステップSD2へ進む。ここで、変数2とは処理の対象となるxy平面の2軸に沿った位置(本実施例では塗装ガン2は床面に向かって塗装を行うので、該床面に平行な面の高さ)を表す。

【0049】ステップSD2では、変数i, j, tpに 0を、 $\Delta$  j に+1をそれぞれ代入し、また、ma $_f$  お よび1\_ma\_fをOFFとした後、ステップSD3へ 30 進む。ここで、iおよびjは図10に示す破線の各交点 (以下、参照点と称する)を指定する変数である。ま た、△jは参照点を参照していく方向を示す変数であ り、 $\Delta$  j が + 1 の場合は図 1 0 に示す y 軸の正の方向 へ、∆jが負の場合はy軸の負の方向へ、参照の対象と なる参照点をずらしていき、その参照点が塗装ガン先端 位置X〔tp〕であるか否かを判定していく。ma\_f は直前に参照した参照点が塗装範囲内に入っていたか否 かを示す変数であり、ma\_fがONの場合は、直前に 参照した参照点が塗装範囲内に入っていたことを、OF Fの場合は入っていなかったことを示す。また、1\_m a\_f は2つ前に参照した参照点を対象とする事を除く と、m a \_\_ f と同じ変数である。

【0050】ステップSD3では、参照点の位置を示す 座標(x, y)のうちのxに0を代入し、ステップSD 4へ進む。ステップSD4では、xが図10に示すx max 以下の間、ステップSD5からステップSD17ま での処理を繰り返す。ステップSD5では、yにymin +Δy×jを、xにxmin +Δx×iを代入し、座標 (x, y)を参照点とし、ステップSD6へ進む。ステ50 ップSD6では、上述した逆運動学変換を用いて、塗装ガン2先端が上記参照点にあるときの各回転軸 $1 c 1 \sim 1 c 4$ の角度( $\theta_1$ ,  $\theta_2$ ,  $\theta_3$ ,  $\theta_4$ )を求め、ステップSD7へ進む。ステップSD7では、上記の式(17)を用いて回転軸1 c 2と回転軸1 c 3との相対角度 $\phi$ を求め、ステップSD8へ進む。

【0051】ステップSD8では、ステップSD6で求めた各回転軸の角度およびステップSD7で求めた相対角度のについて、それぞれの角度が、ロボット1の仕様によって決定される回転範囲内にあるか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSD9へ進む。ステップSD9では、 $ma_f$ がOFFであるか否かを判断する。この判断結果が「YES」である場合には、ステップSD10へ進む。ステップSD10では、現在の塗装ガン2先端の位置(x,y,z,  $\alpha$ )を塗装ガン先端位置X [tp]へ代入し、ステップSD11へ進む。

【0052】ステップSD11では、1\_ma\_fがONであるか否かを判断する。この判断結果が「YES」である場合には、ステップSD12へ進む。ステップSD12では、x  $\{tp-1\}$   $\{c(x-\Delta x, y, z, \alpha)\}$  を、 $\{tp-1\}$   $\{c(x-\Delta x, y, z, \alpha)\}$   $\{c(x-\Delta x, y, \alpha)\}$   $\{c(x-\Delta x, y, \alpha)\}$   $\{c(x-\Delta x, y, \alpha)\}$   $\{c(x-\Delta x, \alpha)\}$ 

【0053】一方、ステップSD8の判断結果が「NO」の場合には、ステップSD15へ進む。ステップSD15では、ma\_fがONであるか否かを判断する。この判断結果が「YES」である場合には、ステップSD16へ進む。ステップSD16では、Δjに-1を乗じ、jにΔjを加え、yにymin +Δy×jを代入し、(x, y, z, α)をX[tp]へ代入し、tpに1を加える。次に、iに1を加え、xにxmin +Δx×iを代入し、(x, y, z, α)をX[tp]に代入し、tpに1を加える。最後に、1\_ma\_fにONを、ma\_fにONを代入し、tpに1を加える。

【0054】一方、ステップSD15の判断結果が「NO」の場合には、ステップSD17へ進む。ステップSD17では、l\_ma\_fにma\_fを代入する。その後、ma\_fにOFFを代入し、jにΔjを加える。以上述べたステップSD5~SD17の処理を、ステップSD4においてxがxmax以下である間繰り返す。xがxmaxを越えると、一例の処理を終了する。

【0055】次に、CPU11が、塗装ガン2先端が図

10に示す軌道を描きながら塗装ガン先端位置X [t p〕を順番に通過するようにロボット1を動かす処理に ついて図13に示すPAD図を参照して説明する。オペ レータが、上記処理の開始を指示すると、図13のステ ップSE1へ進む。ステップSE1では、タイマ15が 10msecのサンプリング間隔で出力するパルス信号 を受信する度に、モータドライバ18の状態、および、 各回転軸1c1~1c4の角度フィードバック値をRA M13へ読み込み、ステップSE2へ進む。ステップS E 2 では、塗装ガン先端位置X [tp]をRAM13か ら読み出し、ステップSE3へ進む。ステップSE3で は、上記逆運動学変換式(5)~(16)を用いて、塗 装ガン先端位置X〔tp〕より各回転軸1c1~1c4 の目標角度を算出し、ステップSE4へ進む。ステップ SE4では、ステップSE1で読み込んだ位置フィード バック値θif とステップSE3で求めた目標角度を基に 速度指令値を算出し、ステップSE5へ進む。ステップ SE5では、モータドライバ18へ速度指令値uikを出 力した後、一例の処理を終了する。

【0056】次に、図14~図16に示すように長方形 のワーク30が塗装範囲31からはみ出している場合 に、ワーク30を塗装範囲31の内側に移動させるため の方向および移動量を求め、そのワーク30に対する教 示データを修正する処理について図17~図19に示す PAD図を参照して説明する。オペレータが上記処理の 開始を指示すると、CPU11は図17のステップSF 1へ進む。ステップSF1では、教示データを図1に示 すFDD14から同図に示すRAM13にロードし、ス テップSF2へ進む。ステップSF2では、ステップS F1でロードされた教示データを、長方形を示すデータ に変換し、ステップSF3へ進む。具体的には、図20 に示すように、教示データが po→p·→・・→piiと いう軌道を描くデータである場合には、CPU11は、 この教示データを、上記軌道に外接する長方形Q0Q1Q 2Q3を示すデータに変換する。

【0057】ステップSF3では、limit\_fをONとし、ステップSF4へ進む。ここでlimit\_fは、ONである場合には上記長方形QoQlQ2Q3が塗装範囲からはみ出していることを、OFFである場合には上記長方形QoQlQ2Q3が塗装範囲内に収まっていることを表す。ステップSF4では、limit\_fがONである間、あるいは、ステップSF5~ステップSF25までの一連の処理の試行回数が10回以内である間は、ステップSF5~ステップSF25の処理を繰り返す。ステップSF5では、hの値が0~3である間、ステップSF6~ステップSF15の処理を繰り返す。

【0058】ステップSF6では、hの値が3であるか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSF7へ進む。ステップSF7では、 $X_0$ に $Q_n$ を代入し、 $X_1$ に $Q_{h+1}$ を代入し、 $X_7$ ップSF9

へ進む。一方、ステップSF6の判断結果が「NO」の 場合、つまり、hの値が3である場合には、ステップS F8へ進む。ステップSF8では、XoにQoを代入し、 XiにQoを代入し、ステップSF9へ進む。

【0059】ステップSF9では、大きさが1である単 位ベクトルevを求め、ステップSF10へ進む。この 単位ベクトルevの向きは、始点が点Xo, 終点が点Xi であるベクトルと等しい。ステップSF10では、1i m\_chkに0を代入し、ステップSF11へ進む。ス テップSF11では、点Xoと点X1とを結ぶ辺上の点に ついて、単位ベクトルevが示す向きへ、長さΔ1の間 隔ごとに、点Xoから点Xiまで参照点を移動させ、その 各点についてステップSF12~ステップSF15の処 理を行う。ステップSF12では、上記逆運動学変換 (5)~(16)を用いて、塗装ガン2先端が参照点に ある場合のロボット1の各回転軸1 c 1~1 c 4の角度 を求め、ステップSF13へ進む。ステップSF13で は、ステップSF12で求めた各回転軸1c1~1c4 の角度が、それぞれの最小角度 θ imin および最大角度 θ. 1m ax を越えているか否かを判断する。この判断結果が 「YES」の場合には、ステップSF14へ進む。ステ ップSF14では、lim\_chk[h]に1を加え、 ステップSF11へ戻る。ステップSF11において、 参照点が点X1に達すると、ステップSF15へ進む。 【0060】ステップSF15では、lim\_chk [h]にΔ1を乗じた値を、点Xoと点Xiとを結ぶ辺の 長さで割り、ステップSF16へ進む。ステップSF1 6では、長方形Q0Q1Q2Q3の辺のうち、lim\_ch k [h] の値が最も大きい辺を選択する。その後、最も 大きいlim\_chk[h]の値を1として、他の3つ のlim\_chk [h] の値を正規化し、ステップSF 17へ進む。ステップSF17では、各辺に対応する1 im\_chk [h]の値に応じて、条件分岐を行う。図 14(a) に示すように、辺Q0Q1と辺Q2Q3とが塗装 範囲からはみ出す場合、つまり、lim\_chk [0] と l i n\_c h k [2] とが共に 1 である場合には、ス テップSF18へ進む。ステップSF18では、図14 (a) に示すように長方形 Qo Q1 Q2 Q3 の対角線の交点 Gを中心として長方形Q0Q1Q2Q3を90°回転させ

【0061】また、ステップSF17の条件分岐において、図14(b)に示すように、長方形 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ の全ての辺が塗装範囲からはみ出す場合には、ステップSF19では、この長方形 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ を塗装範囲の内側に収めることは不可能であり、このロボットシステムを用いて塗装することはできないと判断する。また、ステップSF17の条件分岐において、図15(a)に示すように、長方形 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ の辺のうち、塗装範囲からはみ出す長さが一番大きい辺が辺 $Q_0Q_1$ である場合、つまり、 $lim_chk$ 

[0] が1である場合には、ステップSF20へ進む。ステップSF20では、図15 (a) に示すように、長方形Q $_0$ Q $_1$ Q $_2$ Q $_3$ を $_x$ 軸の負の方向へ $_\Delta$ xだけ平行移動させる。

【0062】以下、ステップSF17の条件分岐におい て、長方形QoQ1Q2Q3の辺のうち、塗装範囲からはみ 出す長さが一番大きい辺が、辺Q1Q2である場合(図1 5 (b) 参照)、つまり、lim\_chk [1] が1で ある場合には、ステップSF21へ進み、ステップSF 21では、長方形Q0Q1Q2Q3をy軸の正の方向へΔy だけ平行移動させる。塗装範囲からはみ出す長さが一番 大きい辺が、辺Q2Q3である場合(図16(a)参 照)、つまり、lim\_\_chk〔2〕が1である場合に は、ステップSF22へ進み、ステップSF22では、 長方形Q0Q1Q2Q3をx軸の正の方向へΔxだけ平行移 動させる。塗装範囲からはみ出す長さが一番大きい辺 が、辺Q3Q0である場合(図16(b)参照)、つま り、lim\_chk [3] が1である場合には、ステッ プSF23へ進み、ステップSF23では、長方形Qo Q1Q2Q3をy軸の負の方向へAyだけ平行移動させ

【0064】ステップSF25では、ステップSF5~SF24の一連の処理を行った試行回数をインクリメントし、ステップSF4へ戻る。ステップSF4において、 $limit_f$ がOFF、または、上記試行回数が10回になると、ステップSF26へ進む。ステップSF4~SF25に示す処理の結果、ステップSF5~SF25で行った最大10回の平行移動または回転移動にもかかわらず長方形 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ が塗装範囲の外にはみ出している場合には、 $limit_f$ はONである。また、長方形 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ が塗装範囲の中に収まりきった場合には、 $limit_f$ はOFFとなる。

【0065】ステップSF26では、limit\_fがONであるか否か、あるいは、長方形 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ が大きすぎて塗装範囲の中に収まりきらないか否かを判断する。この判断において、limit\_fがON、あるいは、長方形 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ が大きすぎると判断された場合には、ステップSF27へ進む。ステップSF27では、手元操作装置4に設けられた液晶表示装置に図21

に示すように「ワークガ オオキスギマス」というメッセージを出力する。一方、ステップSF26の判断において、limit\_fがOFFであり、かつ、長方形Q。Q1Q2Q3が大きすぎると判断されていない場合には、ステップSF28で進む。ステップSF28では、教示データを、ワーク移動後の教示データに変換し、ステップSF29へ進む。ステップSF29では、手元操作装置4に設けられた液晶表示装置に「キョウジデータ ノヘンカンカンリョウ」というメッセージを出力する。さらに、この変換された教示データを用いてロボット1を動かし、オペレータに対し、新しい塗装の軌道を示した後、一例の処理を終了する。

【0066】ところで、塗装ガン2先端から吐出される 塗料は、ある程度の範囲に広がって吹き付けられるので、図22に示すように、塗装範囲31に対して、教示データを変換した上記長方形Q0Q1Q2Q3のはみ出している部分の面積が微小である場合には、塗装の品質には 影響を及ぼさない場合がある。このような場合には、長 方形Q0Q1Q2Q3が塗装範囲からはみ出している場合であっても、図18のステップSF18およびSF20~SF23に示した回転または平行移動処理を行う必要がなく、現在の教示データを補正するだけで良い。このような場合における教示データの補正方法について図23および24に示すPAD図を参照して説明する。

【0067】オペレータが上記処理の開始を指示する と、CPU11の処理は図23のステップSG1へ進 む。ステップSG1およびSG2の処理は、上述したス テップSF1およびSF2 (図17参照) に示した処理 と同じものである。ステップSG3では、hの値が0~ 3である間、ステップSG4~SG15の処理を繰り返 す。ステップSG4では、長方形Q0Q1Q2Q3の頂点Q hへ塗装ガン2先端を移動させ、そのときのロボット1 の姿勢における各回転軸1 c 1~1 c 4の角度 θ ι~ θ ι を求め、limit\_fにOFFを代入し、ステップS G5へ進む。この時、上記逆運動学変換式(5)~(1 6) を用いても角度  $\theta_1 \sim \theta_4$  を求めることができない場 合には、図22に示すように、長方形Q0Q1Q2Q3の辺 Q3Q0と塗装範囲外縁との交点をQ'0とし、辺Q1Q2 と塗装範囲外縁との交点Q'ıとし、このQ'ı(h= 0、1)に塗装ガン2先端を移動させたときのロボット 1の姿勢における各回転軸1 c 1 ~ 1 c 4の角度 θ ι ~ θ4を求める。この場合、長方形Q0Q1Q2Q3の頂点の 位置を補正したので、limit\_fをONする。

【0068】ステップSG5では、iの値が $1\sim4$ である間、ステップSG6 $\sim$ SG9の処理を繰り返す。ステップSG6では、ステップSG4で求めた $\theta$ 1がその最大角度 $\theta$ 1max より大きいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSG7 $\sim$ 進む。ステップSG7では、1imit\_fにONを代入し、 $\theta$ 1に $\theta$ 1max を代入し、ステップSG10 $\sim$ 進む。一方、

ステップSG6の判断結果が「NO」の場合には、ステップSG8へ進む。ステップSG8では、ステップSG8では、ステップSG4で求めた $\theta$ 1がその最小角度 $\theta$ 1min より小さいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSG9では、11 mit  $\pi$ 1 にONを代入し、 $\pi$ 1 に $\pi$ 1 min を代入し、ステップSG10へ進む。

【0069】ステップSG10では、 $limit_f$ が ONであるか否かを判断する。この判断結果が「YE

 $\Delta q = |Q'_h - Q_h| \cdot \cdot \cdot \cdot$ 

【0070】ステップSG13では、 $\Delta q$ が所定の値をより小さいか否かを判断する。をはオペレータが手元操作装置4を用いて、あらかじめ制御装置3内のRAM13に設定してある値である。本実施例では、 $\epsilon = 50 \, \mathrm{cm}$ とする。ステップSG13の判断結果が「YES」である場合には、ステップSG14へ進む。ステップSG14では、QhにQh を代入し、ステップSG3へ戻る。一方、ステップSG13の判断結果が「NO」の場合には、ステップSG15では、現在の教示データを再生した場合、高い塗装品質が得られないこと、あるいは、塗装が不可能であることを手元操作装置4の表示部に表示し、ステップSG3へ戻る。ステップSG3においてhの値が3を越えると、一例の処理を終了する。

【0071】次に、図25に示すように、ワークがター ンテーブルの上に載っており、所定の回転中心Cを中心 とする円弧上を移動し、塗装範囲の内側に入ってくる場 合を考える。この場合において、ワークを移動させる上 記ターンテーブルの回転角度を求める方法、およびその 回転によって移動するワークに対する教示データの変換 30 方法について図26~図28に示すPAD図を参照して 説明する。オペレータが、上記処理の開始を指示する と、CPU11は図26のステップSH1へ進む。ステ ップSH1では、ワークの教示データ、および、ターン テーブルの情報をFDD14からRAM13へ読み出 し、ステップSH2へ進む。ステップSH2~SH16 で行う処理は、図17を参照して説明したステップSF 2~SF16の処理と同じものである。ステップSH1 6に示す処理を終了すると、図27に示すステップSH 17へ進む。

【0072】ステップSH17では、各辺に対応するlim\_chk[h]の値に応じて、条件分岐を行う。図25のAに示すように、長方形QoQlQ2Q3の全ての辺が塗装範囲からはみ出している場合、つまり、lim\_chk[h]が全て1である場合には、ステップSH18へ進み、ターンテーブルを180°回転させる。また、ステップSH17の条件分岐において、図25のBに示すように、長方形QoQlQ2Q3の辺のうち、塗装範囲からはみ出す長さが一番大きい辺が辺Q3Q0である場合、つまり、lim\_chk[3]が1である場合に

. . . . . . . . . . . (18)

は、ステップSH19へ進み、ターンテーブルを右回り 方向へΔφ回転させる。同様に、ステップSH17の条件分岐において、図25のCに示すように、長方形QoQ1Q2Q3の辺のうち、塗装範囲からはみ出す長さが一番大きい辺が辺Q1Q2である場合、つまり、lim\_chk[1]が1である場合には、ステップSH20へ進み、ターンテーブルを左回り方向へΔφ回転させる。 【0073】また、図25のDに示すように、長方形Q

 $Q_1Q_2Q_3$ の全ての辺が塗装範囲内に入っている場合、つまり、l i m\_c h k [h] が全て0 である場合には、ステップSH21へ進み、ターンテーブルは回転させず、l i m i t\_fにOFFを代入する。ステップSH17における条件分岐と、各分岐先のステップSH18~SH21における処理を終了すると、ステップSH22へ進む。ステップSH22では、ステップSH5~SF22の処理を行った試行回数をインクリメントし、ステップSH4へ戻る。ステップSH4において、l i m i t\_fがOFF、または、ステップSH5~SH22の処理を行った試行回数が10回より大きいならば、ステップSH23~進む。

【0074】ステップSH23では、limit\_fが ONであるか否かを判断する。この判断結果が「YE S」の場合には、ステップSH24へ進む。ステップS H24では、図21に一例を示すようなメッセージを、 手元操作装置 4 の表示部へ出力する。一方、ステップS . H23の判断結果が「NO」の場合には、ステップSH 25へ進む。ステップSH25では、教示データを、ス テップSH18~SH20で求めたターンテーブルの回 転角度に基づいて変換し、ステップSH26へ進む。ス テップSH26では、ターンテーブルに、ステップSH 18~SH20で求めた回転角度を送信する。ステップ SH24またはSH26の処理を終了した後、一例の処 理を終了する。図25に示すように、ワークがターンテ ーブルの上に載っており、所定の回転中心Cを中心とす る円弧上を移動する場合に、上記図26~図28に示す 処理を適用すると、制御装置3はターンテーブルに対し てワークの位置の変更を自動的に指示するので、オペレ ータはワークの位置を厳しく決めて配置する必要はな く、塗装品質が向上する。

【0075】次に、塗装ガン2先端を、塗装範囲内の各

座標点から所定の方向へ1 m/s e c の速度で移動させ る場合に、各回転軸1c1~1c4の最大角速度を移動 時の各回転軸1c1~1c4の角速度で割った角速度比 を各回転軸1 c 1~1 c 4 について求め、それらのうち 最小の値である角速度能力値を各座標点について求める 処理について図29に示すPAD図を参照して説明す る。尚、これまで示した実施例では、z軸方向の値を定 数ωとする特定のxy平面を対象とする処理について説 明してきたが、図29に示す処理では、z軸方向の値も 可変とした3次元空間内の全ての座標点を対象とした処 理について説明する。

【0076】オペレータが上記処理の開始を指示する と、図29のステップSI1へ進む。ステップSI1で は、オペレータが手元操作装置4を用いて任意の速度べ クトルvvを入力すると、その値をRAM13に読み込 み、ステップSI2へ進む。ステップSI2では、速度 ベクトルvvの大きさを求め、その値を変数velに代 入し、ステップSI3へ進む。ステップSI3では、速 度ベクトルvvと同じ向きであり、かつ、その大きさが 1mである方向ベクトルevを次に示す式 (19) を用 いて算出し、ステップSI4へ進む。

 $e_v = v_v / v_e l$ 

【0077】ステップSI4~SI9では、変数iの値 を0~1に、変数jの値を0~mに、変数kの値を0~ nに変化させていき、それぞれの値を次に示す式 (2

0)~(22)に代入して上記角速度能力値を算出する 参照点の座標値 (x, y, z) を求め、ステップSH1 0へ進む。

1 c 4の角速度(d/dt) θ ι を次に示す式 (23) を用い

て求め、ステップSH13へ進む。尚、上述したように

 $\cdots \cdots \cdots \cdots (19)$ 

 $x = x_{min} + \Delta x \times i$  $y = y_{min} + \Delta y \times j$  $z = z_{min} + \Delta z \times k$ . . . . . . . . . . . . . (22)

ステップSI10では、上述した逆運動学変換式(5) ~(16)を用いて、塗装ガン2先端が上記参照点 (x, y, z) にある場合の各回転軸1c1~1c4の 角度 $\theta_1 \sim \theta_4$ を算出し、ステップSH11へ進む。ステ ップSI11では、ステップSI10で求めた角度 B<sub>1</sub> ~ θ 4 を用いて逆ヤコビ行列 J μ - 1 を求め、ステップ S H 12へ進む。ここでヤコビ行列 Juは、上記運動学変換 式(1)  $\sim$  (4) を $\theta_1 \sim \theta_4$  で偏微分した $4 \times 4$  の行列 である。

(d/dx)はxについて1回微分することを、 $(d/dx)^2$ はx について 2 回微分することを示す。また、(d/dt)  $\theta$   $\mathbf{u}$  =  $\mathbf{u}$  $[(d/dt) \theta_1, (d/dt) \theta_2, (d/dt) \theta_3, (d/dt) \theta_4]^T$ あり、(d/dt) θ 1 は回転軸 1 c 1 の角速度を、(d/dt) θ 2 は回転軸1 c 2の角速度を、(d/dt) θ 3 は回転軸1 c 3 の角速度を、(d/dt) θ 4 は回転軸 1 c 4 の角速度をそれ ぞれ表している。また、Ju-1は上記ヤコビ行列 Juの逆

【0078】ステップSI12では、各回転軸1c1~

 $(d/dt) \theta u = J u^{-1} \cdot e_{v} \cdot \cdot$ 

【0079】ステップSI13では、各回転軸1c1~ 1 c 4 について、ステップSI12で求めた角速度(d/d

 $R_i = (d/dt) \theta_{imax} / (d/dt) \theta_i$ 

ステップSI14では、R1~R4のうちの最小値を、上 記座標点 (x, y, z) における速度能力値として、配 列v〔i, j, k〕に格納する。以上述べたステップS I10~SI14の処理を、ステップSI4~SI9で その座標値が求められる全ての参照点(x, y, z)に ついて繰り返した後、一例の処理を終了する。

【0080】次に、速度ベクトルャッの大きさvelよ り大きい上記速度能力値を示す座標点の集合を速度能力 領域と定義し、該速度能力領域の外縁に沿って塗装ガン 2先端を移動させる場合に、制御装置3が塗装ガン2先 端を順次通過させていく座標点tcpを求める処理につ いて図30~図34に示すPAD図を参照して説明す る。尚、図29に示した処理では、z軸方向の値も可変 とした3次元空間を対象として処理を行ったが、図30 ~図34に示す処理では、図35に示すようにzを定数 ωに固定した所定のxy平面上を対象として処理を行

【0081】オペレータが上記処理の開始を指示する

. . . . . . . . . . . . . (23)

t)  $\theta$  i と、最大角速度(d/dt)  $\theta$  imax との比R i を次に示す 式(24)を用いて求め、ステップSH24へ進む。

(但し、i=1~4) ···· (24)

行列である。

と、図30のステップSJ1へ進む。ステップSJ1で は、imin , i\_limmax にはlを、jmin , j\_li mmax にはmを、i, j, imax, jmax, i\_li mmin , j\_limmin , file\_numには0を代入 し、ステップSJ2へ進む。ここで、iおよびjは、図 35に示すxy平面において処理の対象となる座標点 (参照点)を指定するための変数である。また、

i min , i max , j min , j max は、上記参照点の集合であ る領域を指定する定数であり、この領域は、具体的には 図35に示す(i, j) = (0, 0), (1, 0), (0, m), (1, m)の4点を頂点とする長方形の内 側を指す。また、i\_limmin, i\_limmax, j\_ limmin, j\_limmax は、上記参照点(i, j)が 上記長方形の内側にあるか否かの判断に使用される変数 である。また、file\_numは処理の対象となる教 示データを識別するためのファイル番号である。

【0082】ステップSJ2では、1\_status, status & NO とし、counterにOを、A

i,  $\Delta$  jに+1を、d i r にx を代入し、ステップS J 3  $\gamma$  進む。ここで、s ta tu s は、その値がYES ならば直前に処理した参照点における塗装ガン 2 先端の移動速度が速度 v e 1 より大きいことを、NOならば該移動速度が速度 v e 1 より小さいことを示す。 1 g s ta tu g は、2 つ前に処理した参照点における塗装ガン g 先端の移動速度について g ta tu g とについて g ta tu g を示す。また、g i g ta tu g を示す。また、g i g ta tu g を示す。また、g i g ta tu g ta tu

【0084】ステップSJ9では、iがi\_limmin より小さいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSJ10へ進む。ステップSJ10では、 $\Delta$  iに-1 をかけ、ステップSJ11へ進 30 む。ステップSJ11では、iにi\_limmin を代入し、ステップSJ12では、iに $\Delta$  jを加え、ステップSJ3へ戻る。一方、ステップSJ9の判断結果が「NO」である場合には、そのままステップSJ3へ戻る。ステップSJ3において、V [i, j,  $\omega$ ] が速度ベクトルVV0大きさV0大と、ステップSJ13へ進む。

 を判断する。この判断結果が「YES」の場合には、図 33に示すステップSJ18へ進む。

【0089】ステップSJ28では、j が j \_\_ l i m min より小さいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSJ29へ進む。ステップSJ29では、j に j \_\_ l i mmin を代入し、i に  $\Delta$  i を加え、 $\Delta$  j に -1 をかけ、ステップSJ30へ進む。一方、ステップSJ28の判断結果が「NO」である場合には、そのままステップSJ30へ進む。

【0090】ステップSJ30では、jがj\_lim max より大きいか否かを判断する。この判断結果が「Y ES」の場合には、ステップSJ31へ進む。ステップ

【0091】一方、図32に示すステップSJ16の判断結果が「NO」の場合には、ステップSJ33へ進む。ステップSJ33では、statusがYESであるか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSJ34では、dirがxであるか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSJ35へ進む。ステップSJ35では、dirにyを代入し、iから $\Delta$ iを引き、jに $\Delta$ jを加える。さらに、1\_statusに現在のstatusの値を、statusにNOを代入し、図34に示すステップSJ37へ進む。

【0092】一方、図32に示すステップSJ34の判 断結果が「NO」の場合には、ステップSJ36へ進 む。ステップSJ36では、dirにxを代入し、jか ら ∆ j を引き、iに ∆ i を加える。さらに、l \_ s t a tusに現在のstatusの値を、statusにN Oを代入し、図34に示すステップSJ37へ進む。ス テップSJ37では、statusがNOであるか否か を判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ス テップSJ38へ進む。ステップSJ38では、1\_\_s tatusがNOであるか否かを判断する。この判断結 果が「YES」の場合には、ステップSJ39へ進む。 ステップSJ39では、dirがyであるか否かを判断 する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップ S J 4 0 へ進む。ステップ S J 4 0 では、jに ∆ j を加 え、図30に示すステップSJ15へ戻る。一方、ステ ップSJ39の判断結果が「NO」の場合には、ステッ プS J 41へ進む。ステップS J 41では、iにΔiを 加え、図30に示すステップSJ15へ戻る。

【0093】一方、ステップSJ38の判断結果が「NO」の場合には、ステップSJ42へ進む。ステップSJ42では、dirがxであるか否かを判断する。この判断結果が「YES」である場合には、ステップSJ43へ進む。ステップSJ43では、v[i,j- $\Delta$ j, $\omega$ ]が速度ベクトルvvの大きさvelより大きいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSJ44では、tcp[counter]に(i,j- $\Delta$ j, $\omega$ )を教示点として代入し、図30に示すステップSJ15へ戻る。一方、ステップSJ43の判断結果が「NO」の場合には、ステップSJ45へ進む。ステップSJ45では、dirにyを代入し、 $\Delta$ jに-1を掛け、iに $\Delta$ iを加え、ステップSJ46へ進む。ステップSJ46では、

l\_statusにstatusの値を代入し、statusにNOを代入し、図30に示すステップSJ15へ戻る。

【0094】一方、ステップS J420判断結果が「NOJ の場合には、ステップS J47 へ進む。ステップS J47 では、 $v[i-\Delta i, j, \omega]$  が速度ベクトル v の大きさ v e l より大きいか否かを判断する。この判断結果が「YESJ の場合には、ステップS J48 へ進む。ステップS J48 では、tcp[counter] に  $(i-\Delta i, j, \omega)$  を軟示点として代入し、図30に示すステップS J15 へ戻る。一方、ステップS J49 へ進む。ステップS J49 では、dircx を代入し、 $\Delta icc$  1を掛け、 $jc\Delta j$  を加え、ステップS J50 へ進む。ステップS J50 では、1 s 1 s

【0095】上記ステップSJ14~SJ50の処理を tcp [counter]がtcp [0] と等しくなる まで繰り返し、ステップSJ15において、tcp [counter]がtcp [0] と等しくなると、ステップSJ51では、ステップSJ51では、ステップSJ51では、ステップSJ51で設定した各変数の初期値を変更し、動作範囲全域をチェックするまでステップSJ16~SJ50の処理を行う。具体的には、 $i_1$  i  $m_{max}$  に1  $e_{max}$  に1

【0096】図30~図34のPAD図に示した処理を用いると、塗装ガン2は塗料を吐出しながら速度能力領域の外縁に沿って移動するので、図36に示すように網5の上にワーク6を置いて網塗りを行う場合には、オペレータは、網5の上に実際に速度能力領域を描かせ、その網5に描かれた速度能力領域内にワーク6を設置することができる。

【0097】次に、CPU11が、速度能力領域の内部において図37に示すような軌道で、塗装ガン2先端を移動させる処理について図38に示すPAD図を参照して説明する。オペレータが上記処理の開始を指示すると、CPU11は図38に示すステップSK1に進む。ステップSK1では、iに1を、jに0を、 $\Delta$ iに-1を、 $\Delta$ jに+1を代入し、ステップSK2へ進む。ステップSK2では、iが0より大きい間、ステップSK3~SK12の処理を繰り返す。ステップSK3では、v[i,j, $\omega$ ]が速度ベクトルvvの大きさvelより大きいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の

場合には、ステップSK4へ進む。ステップSK4で は、xにxmin + Δx×iを、yにymin + Δy×jを代 入し、ステップSK5へ進む。ステップSK5では、塗 装ガン2先端を点 (x, y, ω) へ移動させ、ステップ SK6へ進む。ステップSK6では、塗装ガン2から塗 料を吐出、または、制御装置3に内蔵されたスピーカ1 6から警告音を鳴らし、ステップSK8へ進む。

【0098】一方、ステップSK3の判断結果が「N O」の場合には、ステップSK7へ進む。ステップSK 7では、塗装ガン2は塗料を吐出せず、あるいは制御装 10 置3は上記警告音を鳴らさず、ステップSK8へ進む。 「ステップSK8では、jにΔjを加え、ステップSK9 へ進む。ステップSK9では、jがmより大きいか否か を判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ス テップSK10へ進む。ステップSK10では、jにm  $を、\Delta$  j に-1を代入し、i に $\Delta$  i を加え、ステップS K11へ進む。一方、ステップSK9の判断結果が「N O」の場合には、そのままステップSK11へ進む。

【0099】ステップSK11では、jが0より小さい か否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合に 20 は、ステップSK12へ進む。ステップSK12では、 jに0を、 $\Delta$ jに+1を代入し、iに $\Delta$ iを加えステッ プSK2へ戻る。一方、ステップSK11の判断結果が 「NO」の場合には、そのままステップSK2へ戻る。 ステップSK2において、iが0より大きいか否かを判 断し、ステップSK3~SK12の処理をiが0より大 きい間繰り返した後、一例の処理を終了する。

【0100】図38のPAD図に示した処理を行うと、 塗装ガン2先端は図37に示すような軌道を床面に描く が、この他に、塗装ガン2先端が速度能力領域からはみ 出した場合に、スピーカ16より警告音を鳴らすように しても良い。また、制御装置3にパトライトを設け、塗 装ガン2先端が速度能力領域からはみ出した場合に、上 記警告音の代わりに該パトライトを点滅させたり、該パ トライトの点灯色を切り換えても良い。また、図38の PAD図に示した処理を行うと、塗装ガン2先端は図3 7に示すような軌道を描きながら移動するので、オペレ ータは、図39に示すように、そのとき床面に描かれた 軌道に合わせてワーク6を置くことができる。

【0101】次に、塗装ガン2先端を塗装範囲内の各座 標点から所定の方向へ所定の速度で移動させる場合にお いて、各回転軸1 c 1~1 c 4の角速度を各回転軸1 c 1~1 c 4の最大角速度で割った値を上記各座標点につ いて求め、この値を考慮する事によって、ロボット1が

$$w = f \quad (\theta) \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (2 \ 4)$$

とする。塗装ガン2先端の速度は、

 $\partial f(\theta)$ ə *Ө* - A +

その性能を最も引き出せる位置へワークを移すように教 示データを変換する処理について図40および図41に 示すPAD図を参照して説明する。オペレータ上記処理 の開始を指示すると、CPU11は図40のステップS L1へ進む。ステップSL1では、オペレータの教示操 作により教示データを作成、あるいは、既に教示の終了 した教示データをRAM13にロードする。また、CP U11は、ロボット1の動作を調整する各種パラメータ をRAM13にロードする。これらの処理の後、ステッ プSL2へ進む。

【0102】ステップSL2では、上記教示データによ って決定される塗装作業面の上記ロボットベース座標系 における位置および方向を算出し、ステップSL3へ進 む。ステップSL3では、教示データ内の教示点のう ち、1番目に敬示された敬示点と2番目に教示された教 示点とを結ぶ直線を求め、その直線方向を塗装ガン2先 端の動作方向とする。ステップSL4では、先に図20 に示したように、教示データを長方形QoQ1Q2Q3を表 すデータへ変換し、該長方形Q0Q1Q2Q3の対角線の交 点をワークの中心とし、ステップSL5へ進む。

【0103】ステップSL5では、変数 x を x min ~ x max の範囲において所定距離 Δxの間隔で変化させなが ら、該変数xによってx軸上の座標値を指定されるyz 平面に対して、ステップSL6~SL7の処理を行う。 ここでxmin, xmax は、ロボット1の仕様によって決定 される上記塗装範囲において、塗装ガン2先端のx軸方 向の移動範囲を指定する値であり、以下に述べる

ymin, ymax およびzmin, zmax もそれぞれ同様に上記 塗装範囲における塗装ガン2先端のy軸方向およびz軸 方向の移動範囲を指定する。

【0104】ステップSL6では、塗装ガン2先端が v 軸に沿った方向へ移動する場合において、教示によって 与えられた速度以上の速度で移動することのできる領域 の面積(以下、上配領域の面積を速度領域面積と称す る)を求める。そして、求めた上記速度領域面積が変数 y x \_\_ v [i] の値より大きい場合には、該変数 y x \_\_ v 〔i〕の値を上記速度領域面積に更新し、この時のx の値をyx[i]に格納し、ステップSL7へ進む。

【0105】ステップSL7で行う処理の説明に移る前 に、ステップSL6において速度領域面積を求める具体 的計算方法を以下に述べる。塗装ガン2先端の位置をw とすると、この位置wは上記運動学変換式 (1) ~ (4) によって各回転軸1c1~1c4の角度の関数と して表現できる。ここで、

【0106】式 (25) より、各軸の角速度(d/dt) θ

 $(d/dt) \theta = J^{-1} \cdot (d/dt) w$ 

【0107】ステップSL7では、塗装ガン2先端が z 軸に沿った方向へ移動する場合において、ステップSL6と同様の計算方法で上記速度領域面積を求める。そして、求めた速度領域面積が変数 z x \_ v [i]の値より大きい場合には、該変数 z x \_ v [i]の値を上記速度領域面積に更新し、この時の x の値を z x [i]に格納し、ステップSL5へ戻る。ステップSL5において、変数 x が x max より大きくなると、ステップSL8へ進む。

【0109】ステップSL10では、塗装ガン2先端が y 軸に沿った方向へ移動する場合において、ステップSL6と同様の計算方法で上記速度領域面積を求める。そして、求めた速度領域面積が変数 y z \_ v [i]の値より大きい場合には、該変数 y z \_ v [i]の値を上記速度領域面積に更新し、この時の z の値を y z [i] に格納し、ステップSL8へ戻る。ステップSL8において、変数 z が z max より大きくなると、ステップSL11へ進む。

【0111】ステップSL13では、塗装ガン2先端が z 軸に沿った方向へ移動する場合において、ステップS 50

..... (26)

L6と同様の計算方法で上記速度領域面積を求める。そして、求めた速度領域面積が変数 z y v [i]の値より大きい場合には、該変数 z y v [i]の値を上記速度領域面積に更新し、この時の y の値を z y [i] に格納し、ステップ S L 1 1 へ戻る。ステップ S L 1 1 において、変数 y が y max より大きくなると、ステップ S L 1 4 へ進む。

【0112】ステップSL14では、ステップSL5~SL13で求められた速度領域面積yx\_v[i], zx\_v[i], xz\_v[i], yz\_v[i], zy\_v[i], xy\_v[i], xy\_v[i], xy\_v[i], xy\_v[i], xy\_v[i], xz[i], yz[i], xz[i], yz[i], xy[i], xz[i], yz[i], xy[i], xy

【0113】ステップSL15では、ステップSL14で選択された平面について、塗装ガン2先端が移動する作業平面と作業方向を決定し、ステップSL16へ進む。ステップSL16では、選択された作業平面と作業方向において、塗装ガン2先端が最も速度が出せる位置xcを上記の式(26)より求め、ステップSL17へ進む。ステップSL17では、長方形QoQ1Q2Q3を近似させたワークの中心位置がxcに来るように、長方形QoQ1Q2Q3のデータを変換し、ステップSL18へ進む。

【0114】ステップSL18では、ワークが塗装ガン 2の動作範囲からはみ出している間は、ステップSL1 9の処理を繰り返す。ステップSL19では、ステップ SL14で選択された上記作業平面上において、上記長 方形QoQ1Q2Q3の中心が上記ロボットベース座標系の 原点に近づくように、該長方形QoQ1Q2Q3を平行移動 させる。この時、平行移動後の長方形QoQ1Q2Q3によ って近似される教示データ再生時のロボット1の各回転 軸1 c 1 ~ 1 c 4 が、それぞれの回転軸の最小回転角度 および最大回転角度を越えないようにする。その後、C PU11は上記平行移動量を求め、ステップSL20へ 進む。ステップSL20では、図43に示す表に従って 教示データを回転、平行移動させ、これを新しい教示デ ータとして記憶し、ステップSL21へ進む。ステップ SL21では、新しく求めたデータに基づいてロボット 1を動かし、一例の処理を終了する。

【0115】次に、ロボット1の各回転軸1c1~1c

4の最大回転速度に合わせて、ロボット1の性能を最も 引き出せる位置へワークを移すように教示データを変換 し、その変換によって得られた教示データの作業開始点 および作業終了点や、ワークの移動量をディスプレイに 表示する処理について図44および図45に示すPAD 図を参照して説明する。

【0116】図44および図45に示す処理のうち、ス テップSM1~SM20の処理は、図40~図41に示 したステップSL1~SL20の処理と同じものである ので、その説明を省略する。ステップSM21では、教 10 示データの変換後、図46(a)に示すように、変換後 の教示データのロボットベース座標系における第1点と 最終点(具体的には図20のPoおよびPiiを参照)を ディスプレイに表示する。また、図46(b)に示すよ うに、ワークの移動方向と距離、回転角度を表示しても よい。なお、変換後の教示データにおける作業開始点お よび作業終了点をディスプレイに表示することにより、 ワークの位置がインデックステーブル等の形式でRAM 13に記憶されている場合には、オペレータは上記作業 開始点および作業終了点の座標値を入力するだけで位置 の修正を行うことができる。

【0117】次に、アーム1b先端の移動時の最大加速 度を目安に教示データを変換する処理について図47お よび図48に示すPAD図を参照して説明する。なお、 これまでの実施例の説明では、ロボット1が、そのアー ム1bに塗装ガン2を装備し、塗装作業を行う場合につ いて述べてきたが、本説明では、塗装ガン2の代わりに ワーク把持用のロボットハンドを設け、所定の組立作業 を行う場合について説明する。

また、各回転軸1 c 1 ~ 1 c 4 のトルク τ i は、次に示 す式(28)で求められることができる。ここで、τ1 は回転軸1c1のトルクを、 t2は回転軸1c2のトル

> $T i = Hii \cdot (d/dt)^2 \theta i + \Sigma$  $i \neq i$

クを、τ3は回転軸1 c 3のトルクを、τ4は回転軸1 c 4のトルクを表す。

【数3】  $Hij \cdot (d/dt)^2 \theta j$ 

$$+\sum_{j}\sum_{k}\left(\frac{\partial H \ i \ j}{\partial \theta \ k}-\frac{1}{2}\frac{\partial H \ j \ k}{\partial \theta \ i}\right) \cdot (d/dt)\theta \ j \cdot (d/dt)\theta \ k + Tg$$

ここで、上式の第1項は回転軸 i の回転によって移動す るロボットアームの移動によって発生する慣性トルク、 第2項は他のロボットアームの動きのよって回転軸 i が 受ける干渉トルク、第3項はコリオリカ、遠心力などの

非線形力、第4項は重力トルクである。

【0121】さらに、各回転軸1c1~1c4の角速度 (d/dt)θ, 角加速度(d/dt)²θは、式(29), (3 0)を以下に示すように変形して求められる。

 $wu = f(\theta u) \cdot \cdot \cdot \cdot$  $\cdot \cdot \cdot (29)$ (d/dt) wu =  $Ju \cdot (d/dt) \theta u$  $Ju^{-1} \cdot (d/dt) wu = Ju^{-1} \cdot Ju \cdot (d/dt) \theta u$  $Ju^{-1} \cdot (d/dt) wu = Iu \cdot (d/dt) \theta u$  $\therefore (d/dt) \ \theta \ u = J u^{-1} \cdot (d/dt) \ w u$  $(d/dt)^2 wu = Ju \cdot (d/dt)^2 \theta u + Ju \cdot (d/dt) \theta u \cdot \cdot \cdot$ 

【0118】オペレータが上記処理の開始を指示する と、CPU11は図47に示すステップSN1へ進む。 ステップSN1では、オペレータがオンラインまたはオ フラインで教示を行った組み立て手順に従って教示デー タを作成、またはRAM13に教示データを格納し、ス テップSN2へ進む。ステップSN2では、RAM13 内の教示データより、点(x wmax , y wmax ) と点(x wain , ywain )とを結ぶ直線を対角線とする長方形にワ ークを近似し、ステップSN3へ進む。ここで、x waax は組立作業時にロボットハンドがx軸方向へ移動する最 大値である。同様にywax はy軸方向へ移動する最大 値、x min はx 軸方向へ移動する最小値、y m in はy 軸 方向へ移動する最小値である。

【0119】ステップSN3では、ロボットハンドがx 軸方向へ移動するときに出すことのできる最大加速度A xmax と、ロボットハンドが y 軸方向へ移動するときに出 すことができる最大加速度Aymax とに0を代入し、ステ ップSN4へ進む。ステップSN4では、xの値をx min ~ x max の範囲において Δ x ごとに変えていき、ステ ップSN5~SN12の処理を行う。ステップSN5で は、yの値をymin ~ymax の範囲において Δyごとに変 えていき、ステップSN6~SN12の処理を行う。ス テップSN6では、次に述べる方法でロボットハンドが x 軸方向へ移動するときの加速度 Ax、および y 軸方向 へ移動するときの加速度Ayを求め、ステップSN7へ

【0120】式(25)をさらに時間で微分すると、次 に示す式(27)が得られる。

【0122】さらに、各回転軸1cl~1c4の角速度 (d/dt) θ および角加速度(d/dt)² θ から、塗装ガン2先端が x 軸方向および y 軸方向へ移動するときの加速度 A を求めると、速度の場合と同様に、図49のような加速度 マップが得られる。さらに上記加速度 A より、ロボットハンドが x 軸方向へ移動するときの加速度 Ax、および y 軸方向へ移動するときの加速度 Ax、および y 軸方向へ移動するときの加速度 Axが最大加速度 A x が最大加速度 A x が最大加速度 A x が 最大加速度 A x が 最大加速度 A x が まり大きいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSN8へ進む。ステップSN8では、最大加速度 A x を代入し、ステップSN10へ進む。一方、ステップSN8の場合には、ステップSN8の場合には、ステップSN8の場合には、ステップSN9では、点wxを点(x,y)とし、ステップSN10へ進む。

【0123】ステップSN10では、ステップSN6で 求めた加速度Ayが最大加速度Aymaxより大きいか否か を判断する。この判断結果が、「YES」の場合には、 ステップSN11へ進む。ステップSN11では、最大 加速度Aymax に加速度Ayを代入し、ステップSN5へ 戻る。一方、ステップSN10の判断結果が「NO」で ある場合には、ステップSN12へ進む。ステップSN 12では、点wyを点(x, y)とし、ステップSN5 へ戻る。ステップSN5において、変数yの値がymax になると、ステップSN4へ戻る。ステップSN4にお いて、変数xの値がxmaxになると、ステップSN13 へ進む。

【0124】ステップSN13では、x軸方向およびy軸方向において最大加速度が得られた点xc,ycの中点をxwcとし、ステップSN14へ進む。ステップSN14では、ワークを近似した長方形の中心位置が点xwcに来るようにワークを移動させ、ステップSN15へ進む。ステップSN15では、ワークがロボットハンドの動作範囲をはみ出している間、ステップSN16の処理を繰り返す。ステップSN16では、ワークを近似した長方形の中心位置が、ロボットベース座標系の原点の方向に移動するように、ワークを平行移動する。ステップSN15において、ワークがロボットハンドの動作範囲内に収まると、ステップSN17へ進む。

【0125】ステップSN17では、教示データをワークの中心をxmとした教示データを変換し、ステップSN18では、変換後の教示データの先頭に、ワークを把持・移動する動作を指示する教示データを生成して付加し、ステップSN19へ進む。ステップSN19では、変換後の教示データの末尾に、ワークを元の位置に戻す動作を指示する教示データ

を生成して付加し、ステップSN20へ進む。ステップ SN20では、作成された教示データを用いてロボット に組み立て作業を行わせ、一例の処理を終了する。

【0126】以上、この発明の実施例を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施例に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があってもこの発明に含まれる。例えば、上述した実施例では、x軸, y軸, z軸からなる3次元空間において、z軸方向の値を特定の値に固定したxy平面を対象とする処理について述べたが、処理の対象をz軸方向の値を可変とした3次元空間に拡大しても構わない。また、同実施例では、塗装用ロボットシステムを例にとって教示装置3の構成および動作を説明したが、教示装置3は他の用途(溶接,組立等)のマニピュレータ1の制御に使用することも可能である。

#### [0127]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1または請求項2に記載の発明によれば、作業者は最大到達領域を実際に目で見て確認することができ、該最大到達領域内にワークおよび周辺装置を設置する際に、設置に要する工数を減らすことができる。また、作業者は最大到達領域内に正確に、かつ、該最大到達領域を有効に利用してワークおよび周辺装置を設置することができる。さらに、作業者は、ロボットの動作中に、最大到達領域に入らないように注意することができるので、教示作業時の安全性が高まる。

【0128】請求項3または請求項4に記載の発明によれば、ワークに位置に応じて教示データの修正が自動的に行われるので、作業者は教示および教示データの修正に要する工数を減らすことができ、生産ラインを止める必要がなく、生産ラインの生産効率を上げることができる。

【0129】請求項5に記載の発明によれば、作業者は 角速度能力領域を実際に目で見て確認することができ、 該角速度能力領域内にワークおよび周辺装置を設置する 際に、設置に要する工数を減らすことができる。また、 作業者は角速度能力領域内に正確に、かつ、該角速度能 力領域を有効に利用してワークおよび周辺装置を設置す ることができる。さらに、ワークが角速度能力領域内に 収まるように数示データが自動的に修正されるので、作 業具に質の高い作業を行わせることができ、作業時間が 短縮される。

【0130】請求項6に記載の発明によれば、作業者は 角加速度能力領域を実際に目で見て確認することがで き、該角加速度能力領域内にワークおよび周辺装置を設 置する際に、設置に要する工数を減らすことができる。 また、作業者は、角加速度能力領域内に正確に、かつ、 該角加速度能力領域を有効に利用してワークおよび周辺 装置を設置することができる。 さらに、ワークが角加速 度能力領域内に収まるように教示データが自動的に修正 されるので、作業具に質の高い作業を行わせることができ、作業時間が短縮される。また、ロボットおよび周辺 装置の仕様が変更された場合であっても、それに合わせ てそれらの領域を自動的に求めることができ、作業者は ロボットおよび周辺装置の調整に要する工数を減らすこ とができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例によるロボットの制御装置 の構成を示すブロック図である。

【図2】同実施例によるロボットの制御装置を用いたロボットシステムの構成を示す斜視図である。

【図3】ロボット1の数学モデルおよびロボットベース 座標系を示す説明図である。

【図4】塗装ガン2の塗装範囲およびその外縁の軌道を 示す平面図である。

【図5】制御装置3の制御系を示すブロック図である。

【図6】塗装範囲を求める処理の流れを示すPAD図である。

【図7】各回転軸の目標値を求める処理の流れを示すP AD図である。

【図8】各回転軸の目標値を求める処理の流れを示すP AD図である。

【図9】塗装範囲を床面に描く処理の流れを示すPAD図である。

【図10】塗装範囲内部を塗りつぶす軌道を示す平面図 である。

【図11】塗装範囲内部を塗りつぶす軌道の教示データ を求める処理の流れを示すPAD図である。

【図12】 塗装範囲内部を塗りつぶす軌道の教示データを求める処理の流れを示す PAD図である。

【図13】塗装範囲内部を塗りつぶす処理の流れを示す PAD図である。

【図14】塗装範囲とワークの位置との位置関係を示す 平面図である。

【図15】 塗装範囲とワークの位置との位置関係を示す 平面図である。

【図16】塗装範囲とワークの位置との位置関係を示す 平面図である。

【図17】ワークを移動させる処理を示すPAD図である。

【図18】ワークを移動させる処理を示すPAD図であ る。

【図19】ワークを移動させる処理を示すPAD図である。

【図20】 教示データを長方形に近似する処理を示す説 明図である。 【図21】ワークが塗装範囲内に入らない場合に手元操 作装置4の表示部に出力するメッセージを示す説明図で ある。

【図22】ワークの微小部分が塗装範囲からはみ出していることを示す平面図である。

【図23】塗装範囲からはみ出しているワークに対する 教示データを補正する処理を示すPAD図である。

【図24】塗装範囲からはみ出しているワークに対する 教示データを補正する処理を示すPAD図である。

【図25】ターンテーブル上のワークの位置と塗装ガン 2の動作範囲との位置関係を示す平面図である。

【図26】ターンテーブル上のワークを移動させる処理を示すPAD図である。

【図27】ターンテーブル上のワークを移動させる処理を示すPAD図である。

【図28】ターンテーブル上のワークを移動させる処理を示すPAD図である。

【図29】速度能力配列を求める処理を示すPAD図である。

【図30】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示す平面図である。

【図31】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示すPAD図である。

【図32】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示すPAD図である。

【図33】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示すPAD図である。

【図34】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示すPAD図である。

【図35】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる軌道を示すPAD図である。

【図36】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の内側におけるワークの配置 例を示す平面図である。

【図37】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域内を塗りつぶす軌道を示す平面図である。

【図38】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域内を塗りつぶす処理を示すPAD図である。

【図39】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の内側におけるワークの配置例を示す平面図である。

io 【図40】速度能力配列を利用して教示データを変換す

る手順を示すPAD図である。

【図41】速度能力配列を利用して教示データを変換する手順を示すPAD図である。

【図42】 塗装ガン2先端の移動速度の最大速度マップである。

【図43】 塗装ガン2 先端の移動速度が最大値となる各条件とワークの移動規則との関係を示す表である。

【図44】速度能力配列を利用して教示データを変換し、その結果を表示する処理を示すPAD図である。

【図45】速度能力配列を利用して教示データを変換 し、その結果を表示する処理を示すPAD図である。

【図46】 教示データの変換結果の表示例である。

【図47】ロボットハンドが移動するときの最大加速度 を求め、その結果に基づいて教示データを修正する処理 を示すPAD図である。 【図48】ロボットハンドが移動するときの最大加速度を求め、その結果に基づいて教示データを修正する処理を示すPAD図である。

42


【図49】ロボットハンドが移動する際の加速度マップである。


【図50】従来のロボットの制御装置を用いたロボットシステムの構成を示す斜視図である。


#### 【符号の説明】


1 ·····ロボット、 2 ·····・塗装ガン、 3, 103 ·····・ 制御装置、4 ·····・手元操作装置、 11 ·····・CPU、 12 ·····・ROM、13 ·····・RAM、 14 ·····・FDD、 15 ·····・タイマ、16 ·····・スピーカ、 17 ····・動作 範囲指示装置、18 ····・・モータドライバ、 19 ····・・サーボモータ、 20 ····・エンコーダ


[図1]

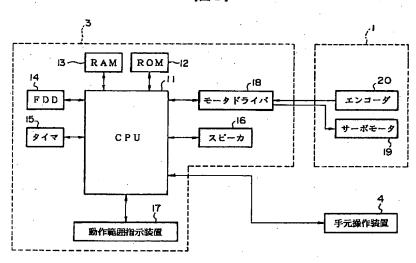

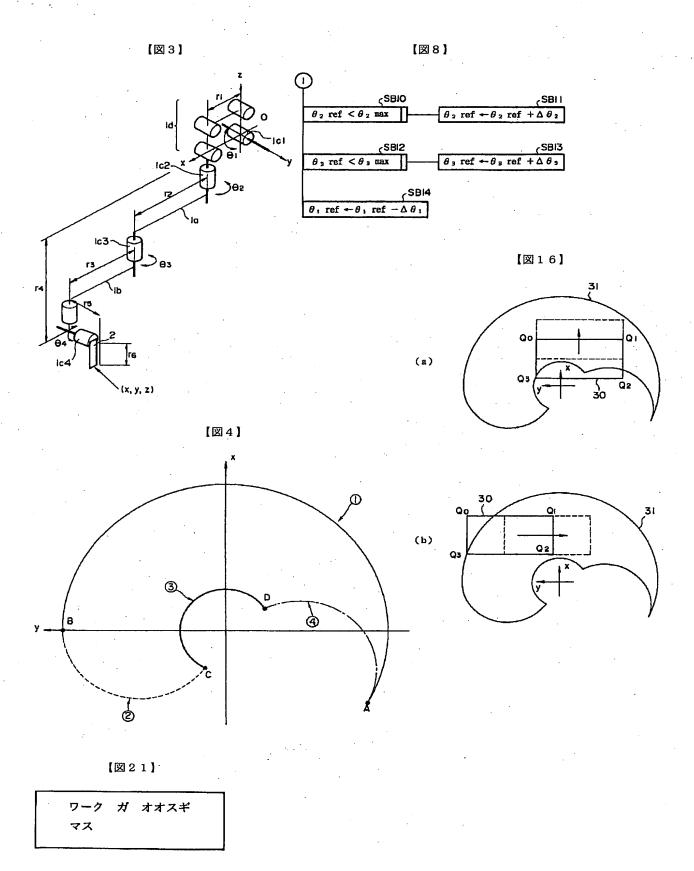

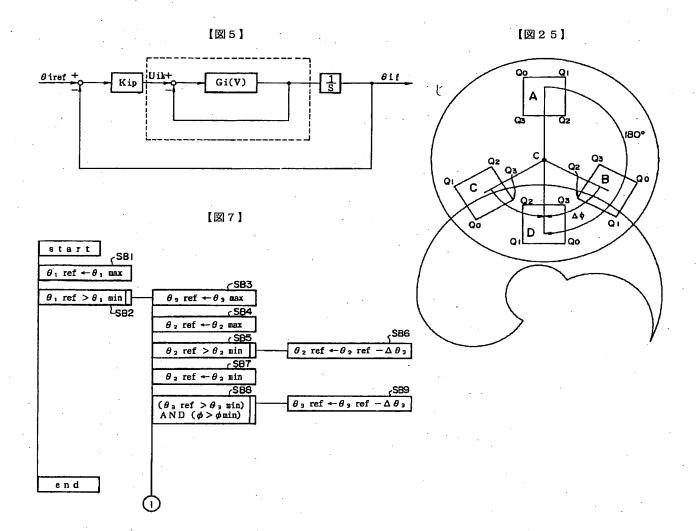

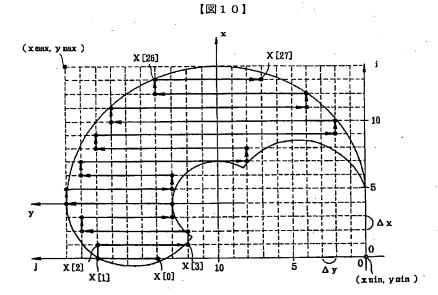

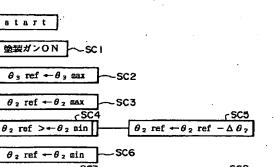

(θ<sub>3</sub> ref > θ<sub>3</sub> min) & (φ > φmin)

θ<sub>2</sub> ref < θ<sub>2</sub> max

 $\theta_{\mathfrak{I}}$  ref  $< \theta_{\mathfrak{I}}$  max


強装ガンOFF ~─SC/3

end

SCI ا

.【図9】

【図13】

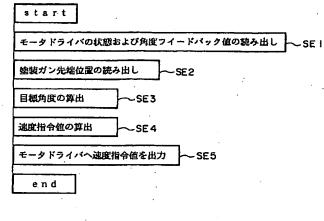


【図11】


 $\theta_3$  ref  $\leftarrow \theta_3$  ref  $-\Delta \theta_3$ 

 $\theta_2 \operatorname{ref} + \theta_2 \operatorname{ref} + \Delta \theta_2$ 


 $\theta_9 \text{ ref } \leftarrow \theta_9 \text{ ref } + \Delta \theta_9$ 

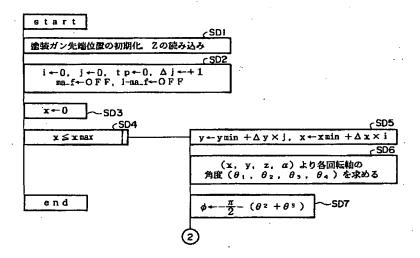


【図12】

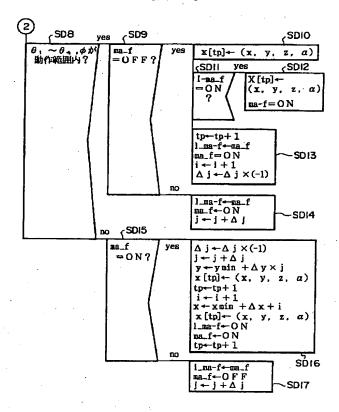


【図14】

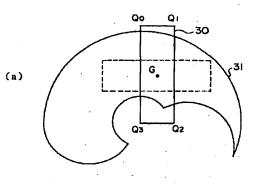


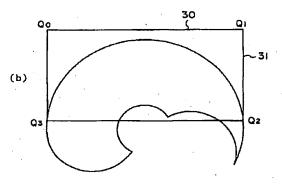


【図20】

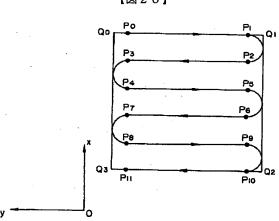


【図15】

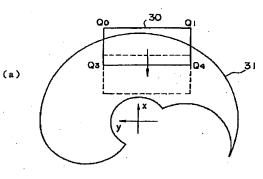


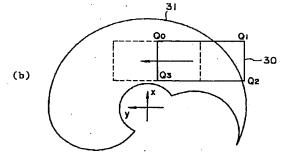


### 【図17】

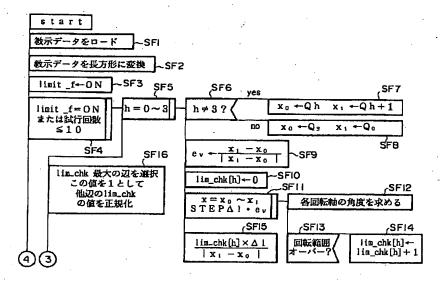


【図18】

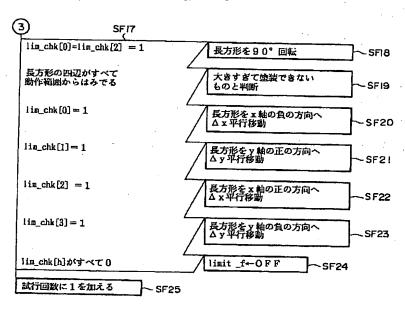


【図19】

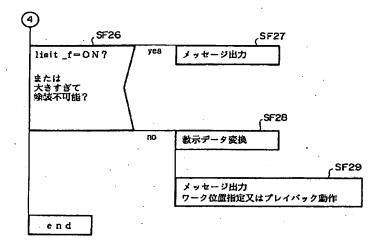


【図22】

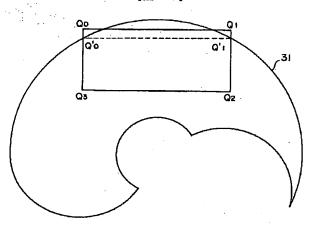


【図24】

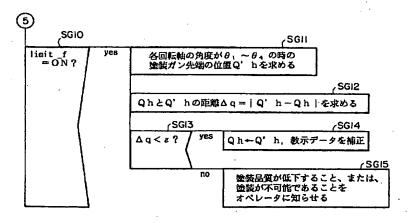


【図23】

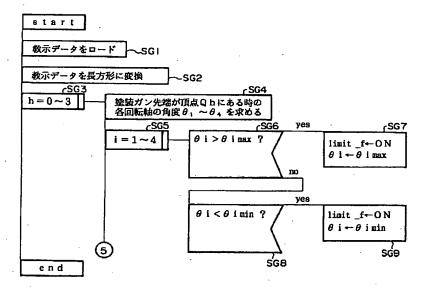



【図26】

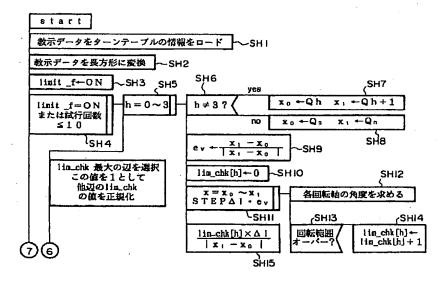


【図27】

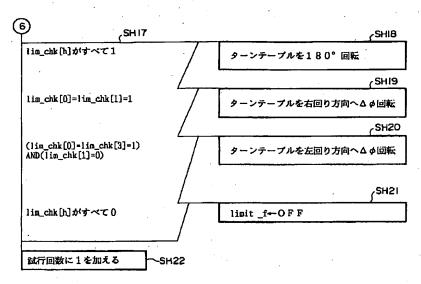

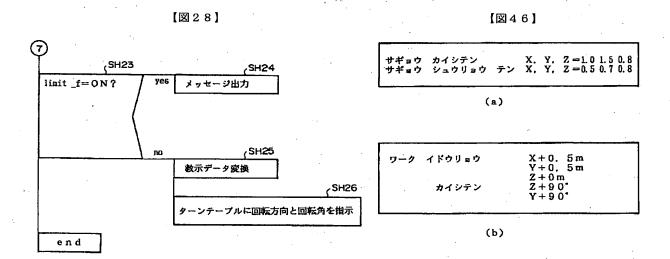

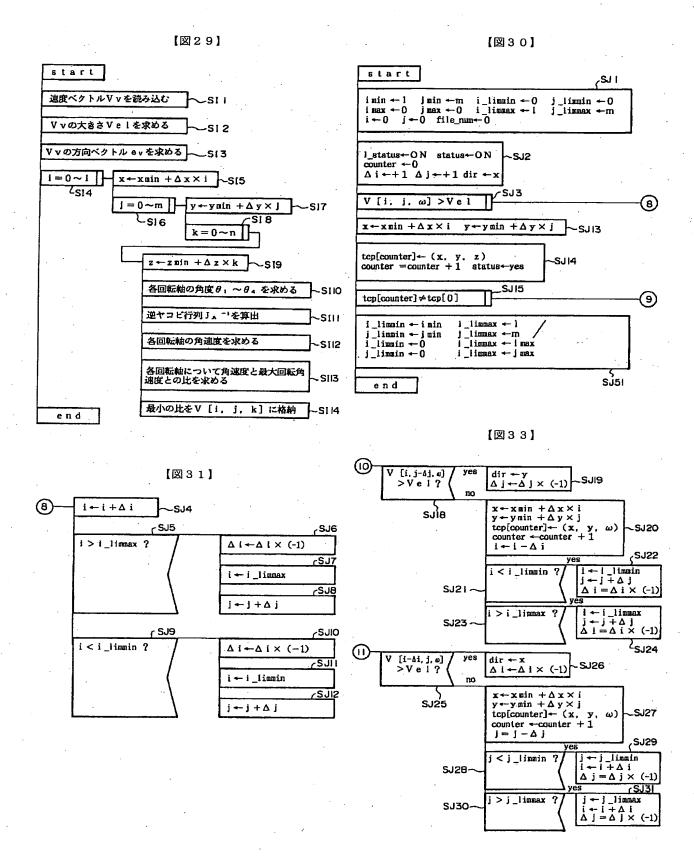


【図32】

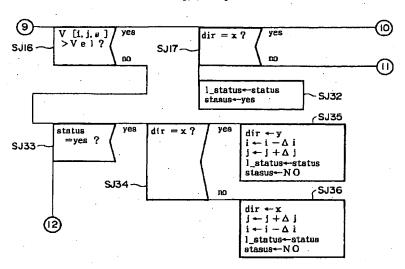


【図34】


【図36】

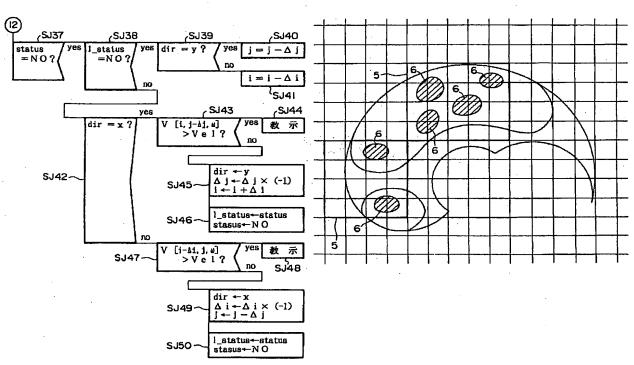


【図35】

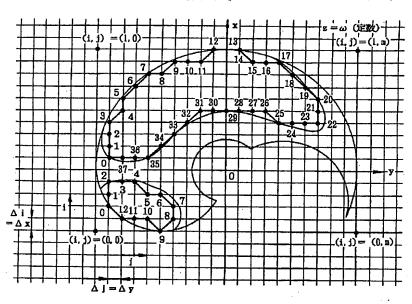



【図37】

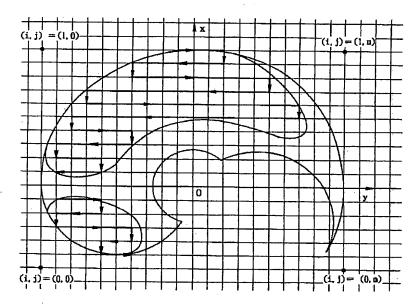

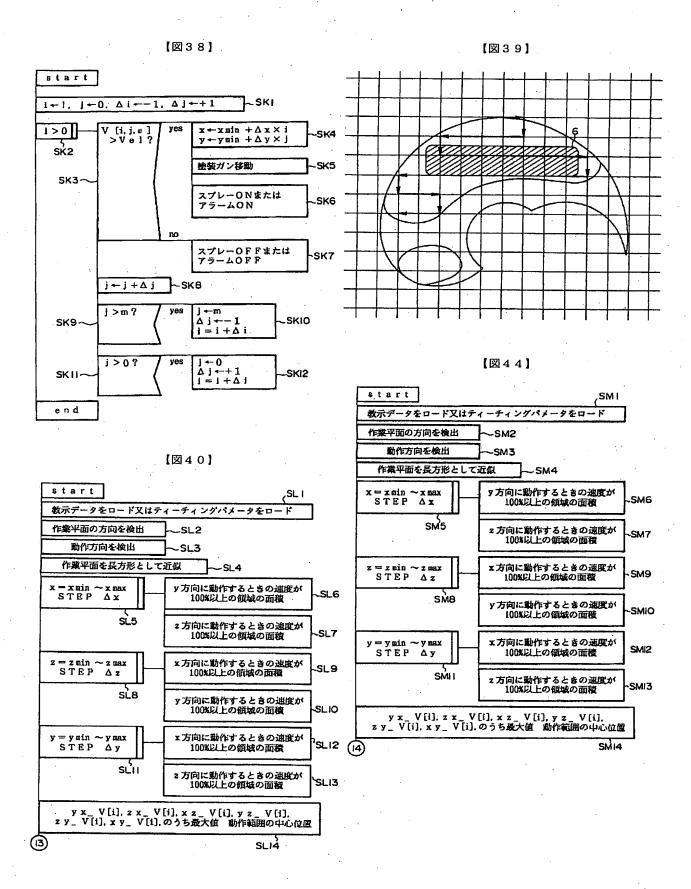

【図41】

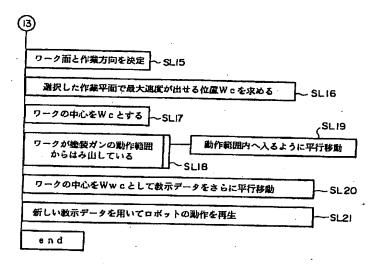


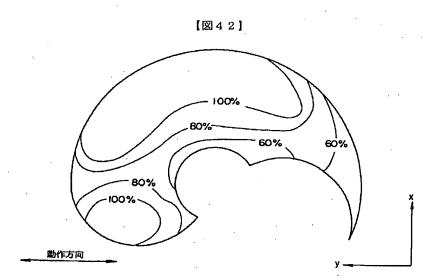


【図43】

オリジナルデータ	作業 平面	yz平面		xy平面		z x 平面	
	動作方向						
動作速度の 最大値をとる条件		y 軸 方向	z 軸 方向	×軸 方向	y 柚 方向	z 軸 方向	x 軸 方向
動作面	動作方向		L				· ·
平面 平面	y 帕 方向	距離のみ 平行移動	Rotx(90') 平行移動	Roty(90) Rotx(90) 平行移動	Roty(90') 平行移動	Rot z (90°) Rot x (90°) 平行移動	Rot z (90°) 平行移動
	z 柚 方向	Ratx(90') 平行移動	平行移動	Roty(90') 平行移動	Roty(90') Rotx(90') 平行移動	Rot z (90') 平行移動	Rot z (90') Rot x (90') 平行移動
x y 平而	x 軸 方向	Roty(90') Rotz(90') 平行移動	Roty(90') 平行移動	平行移動	Rotz(90°) 平行移助	Rot x (90') Rot z (90') 平行移動	Rotx(90') 平行移動
	y 軸 方向	Rot y (90°) 平行移動	Roty(90') Rotz(90') 平行移動	Rotz (907) 平行移動	平行移助	Rotx(90') 平行移動	Rat x (90') Rat z (90') 平行移動
文 X 平面	z 軸 方向	Rot z (90°) Rot y (90°) 平行移動	Rot z (90°) 平行移動	Rotx(90') 平行移動	Rotx(90') Roty(90') 平行移動	平行移動	Roty (90') 平行移動
	x 軸 方向	Rot z (90°) 平行移動	Rot z (90°) Rot y (90°) 平行移動	Rotx(90') Roty(90') 平行移動	Rot x (90') 平行移動	Roty (90°) 平行移動	平行移動


【図45】

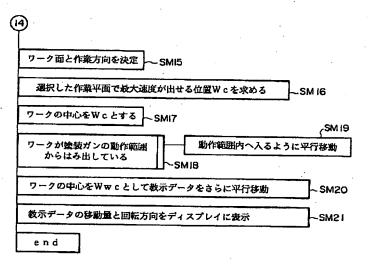


## 【図47】

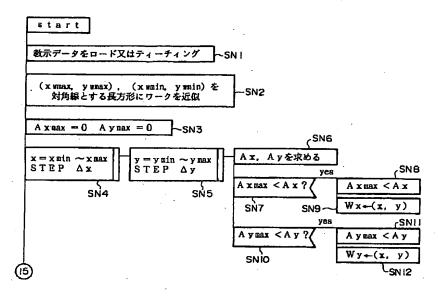

【図48】

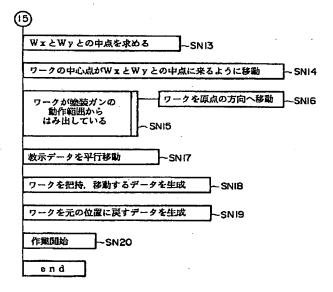

[図49]

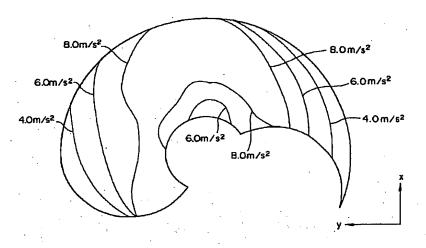

【図50】

